

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation



კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდაში ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section

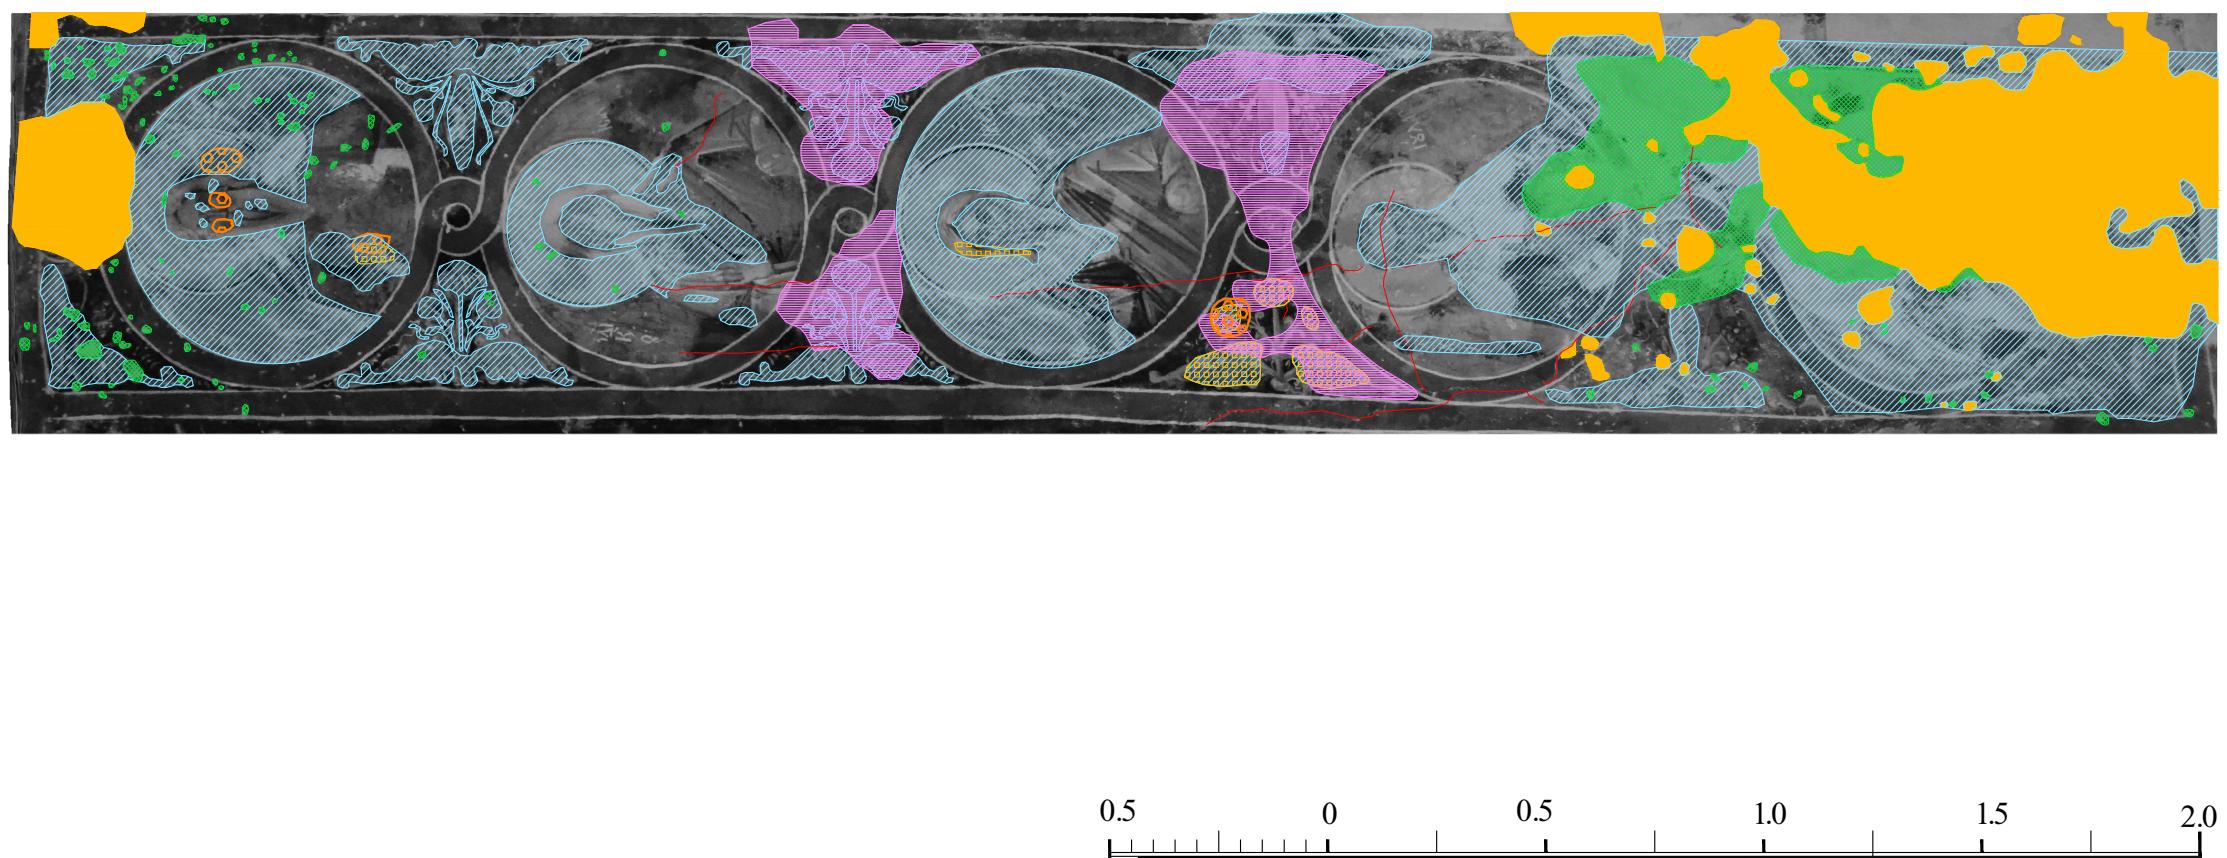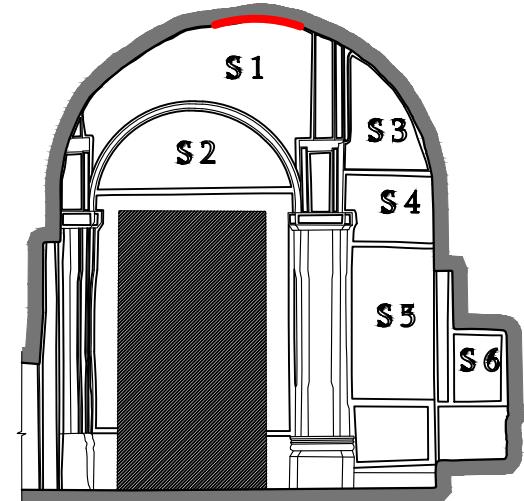

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექისძის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნალექისძის დანაკარგი Partial loss		გაფხვევები და კიდევების გამდევრება Fillings and edge repair

გვიპრინგი: / Previous intervention:

	შეცვერები და კიდევების გამდევრება Fillings and edge repair		გაფხვევება Blistering
	აქტრცელა Flaking		საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint

გალენიგის ზონა: / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		ნადგები Deposit
	ნალექისძის დანაკარგი Partial loss		საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint
	ბურთი Crack		ნადგები Deposit


ბამომარილება: / Salts:

	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	წარილოვანი ტრიბულინის კრისტალური წარმოება Crystalline dots
	ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

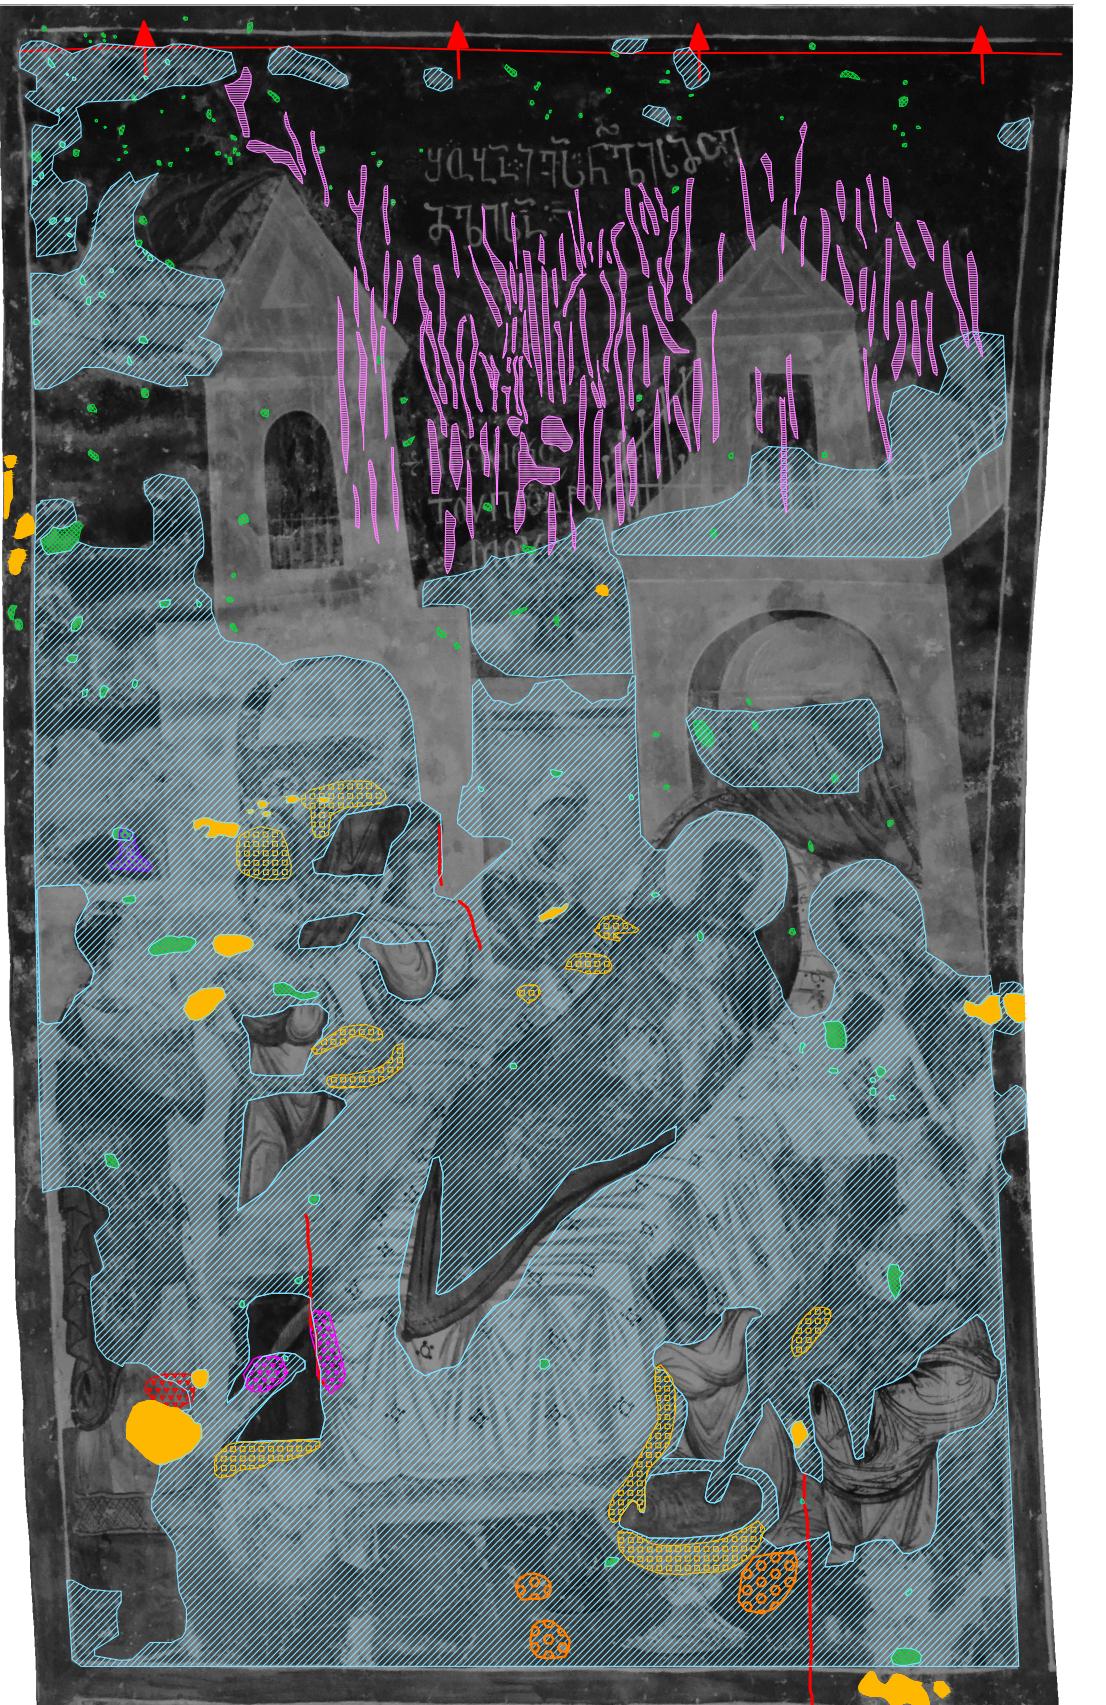


0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჰილი
East section

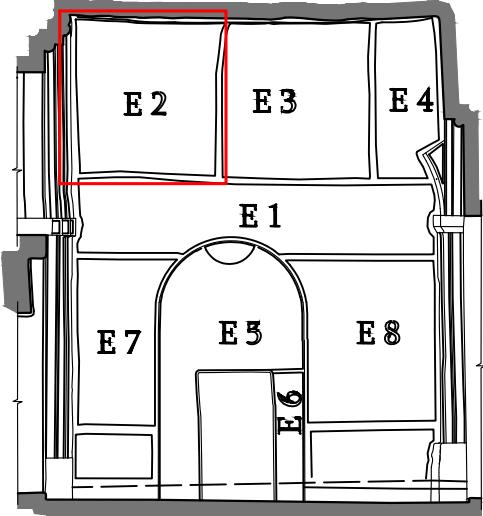

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	გაფხვევები Decohesion
შესებები და კიდევების გამსარტება: Fillings and edge repair	აბურცვა Blistering
აქტივული Flaking	საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
ნადგი Deposit	ნარინჯი Salt crust
ბარა Crack	დია განშევება: (სამარტინოს ფერის შორის) Open delamination
დია განშევება: (სამარტინოს ფერის შორის) Open delamination	მარილის ჭრები Patchy salt crust
დახურული განშევება: Closed delamination	წარტყმის კრისტალები Crystalline dots
გაფხვევები Decohesion	ნაფიტები Flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულდად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze


შედეგის თარიღი
05.10.2024

2/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა


Wall painting condition map

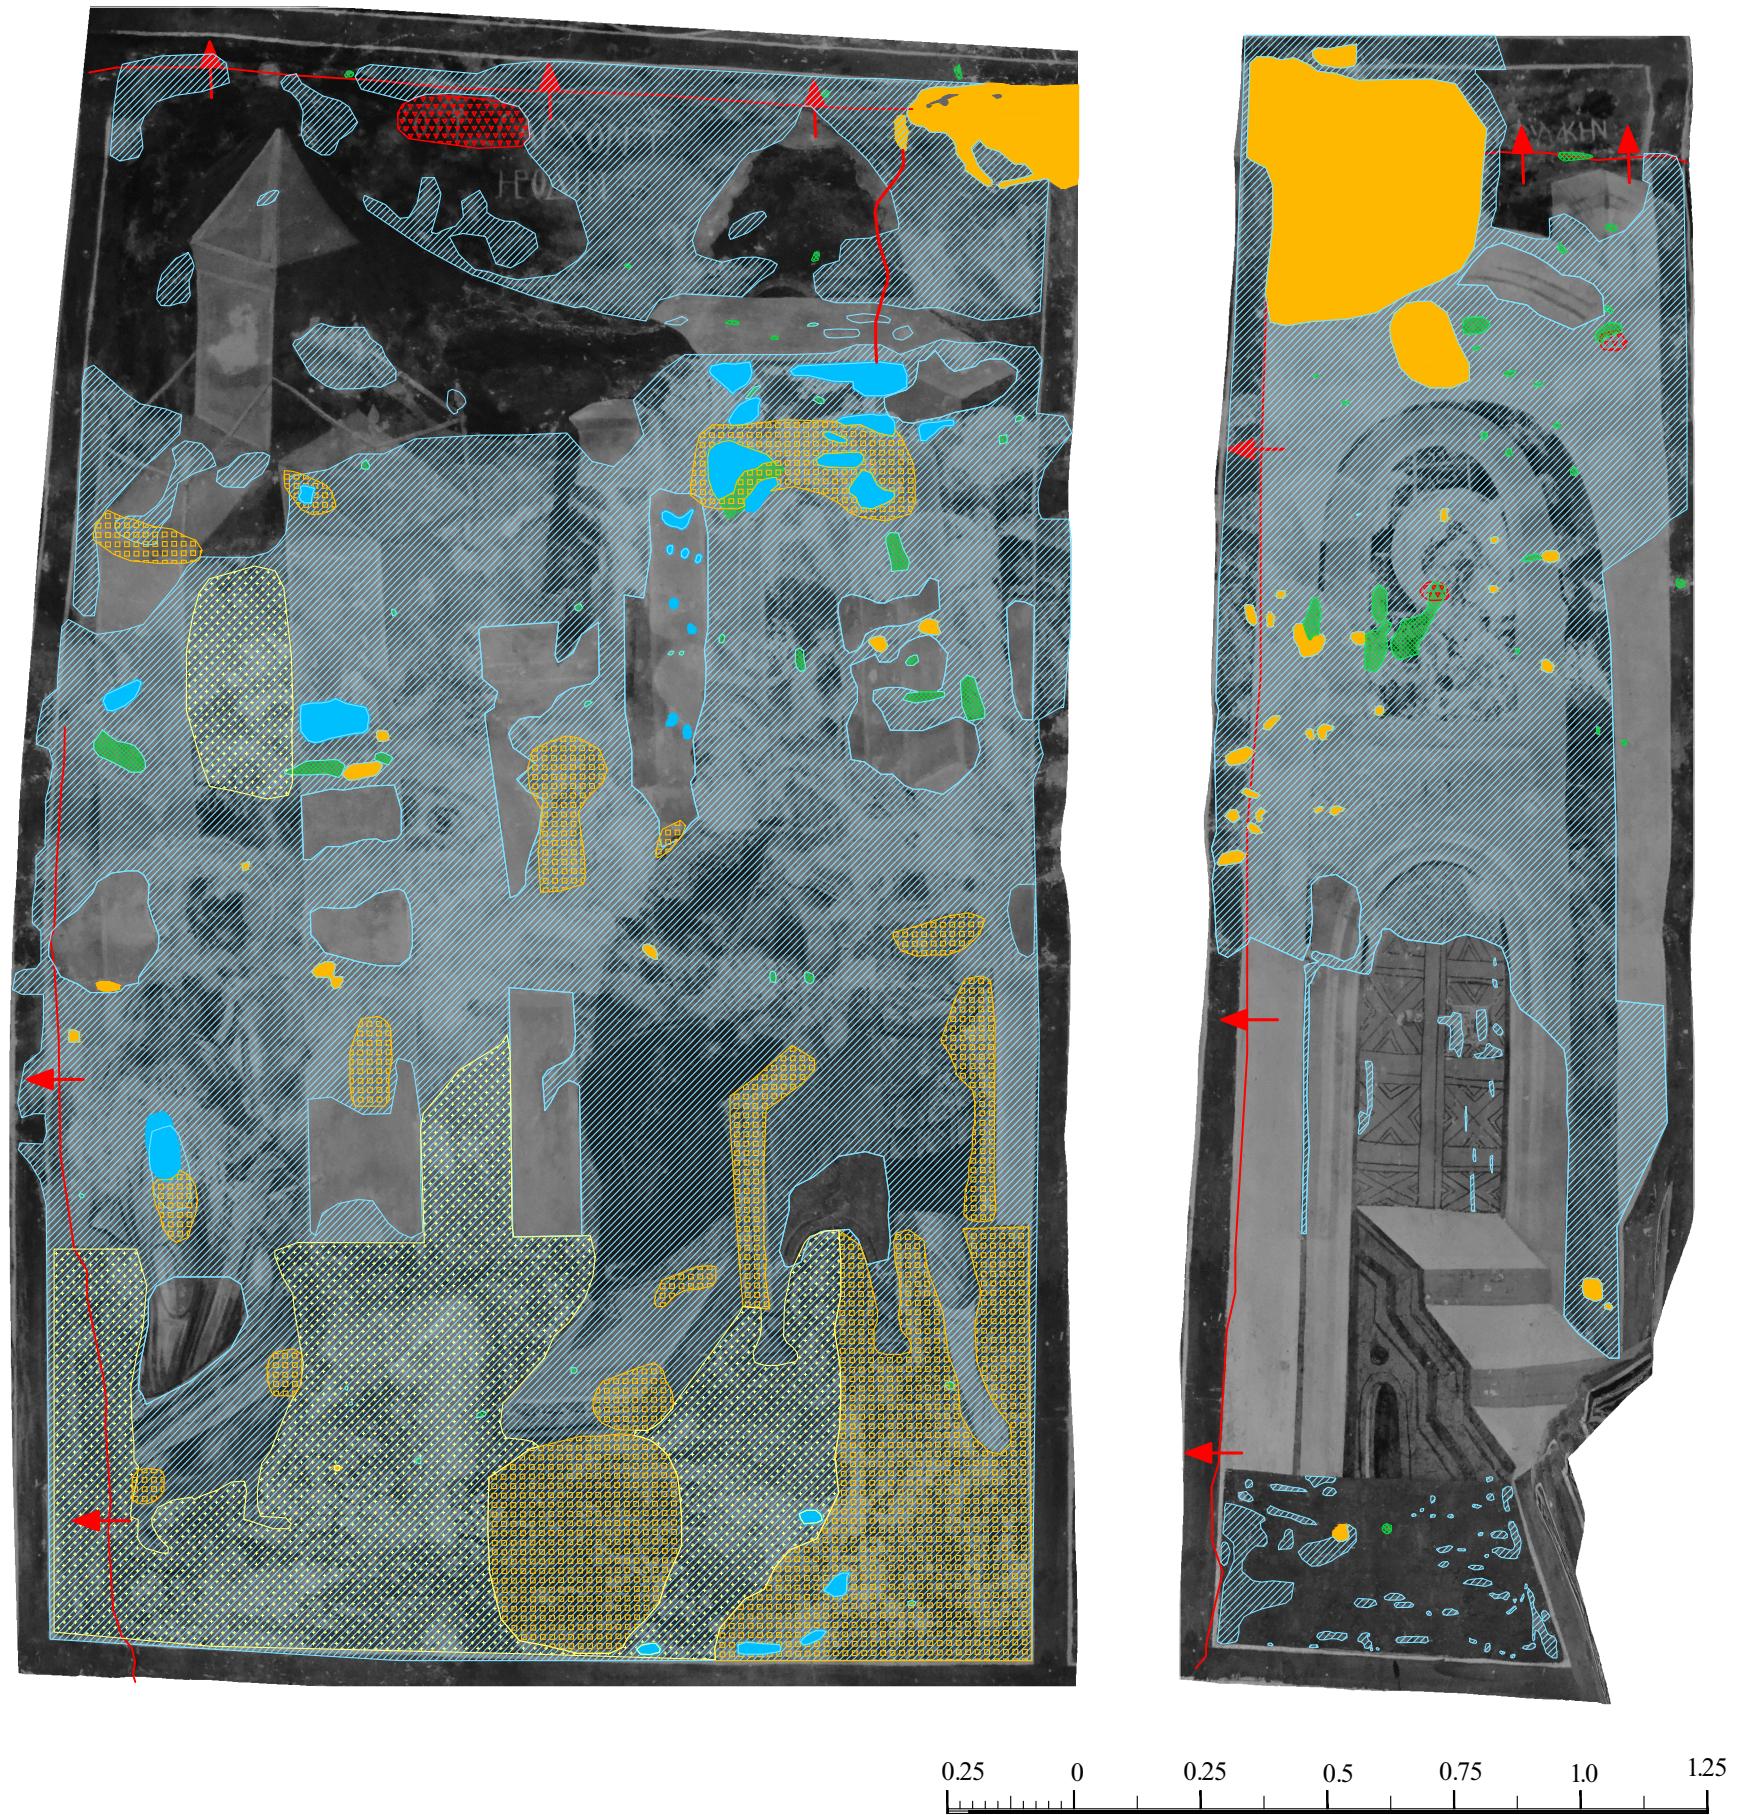

გელათის სამონასტრო
წმინდაშისი ღვთისძმობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი
East section

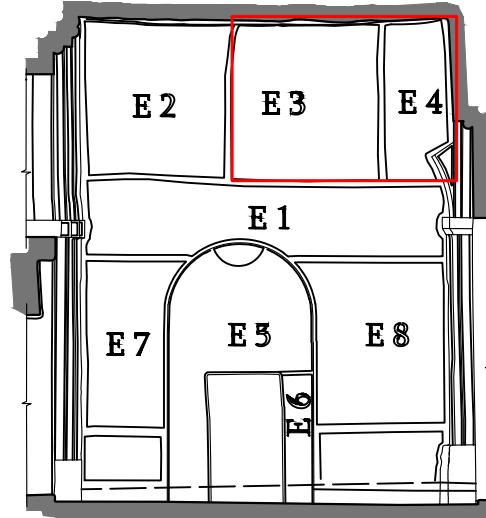

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ფირფლობის / Original technology:

ნალექსის ნაკრია	სრული დანაკარგი
ნალექსის ნაკრია	ნაწილობრივი დანაკარგი
შეცვერები და კიდვების გამდევრება	გაფხვევა
აბურცვა	Blistering
აქტრცელა	Flaking
საღებავის ჩამორჩევა	Washed drips of paint
ნადგბი	Deposit
მარილის ქერქი	Salt crust
მარილის ქერქი ფრაგმენტული	Patchy salt crust
წარტყოფნი კრისტალური	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტული	Patchy flakes
თეთრი დაქა	White haze


ბამობარილება: / Salts:

მარილის ქერქი	Salt crust
მარილის ქერქი ფრაგმენტული	Patchy salt crust
წარტყოფნი კრისტალური	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტული	Patchy flakes
თეთრი დაქა	White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map

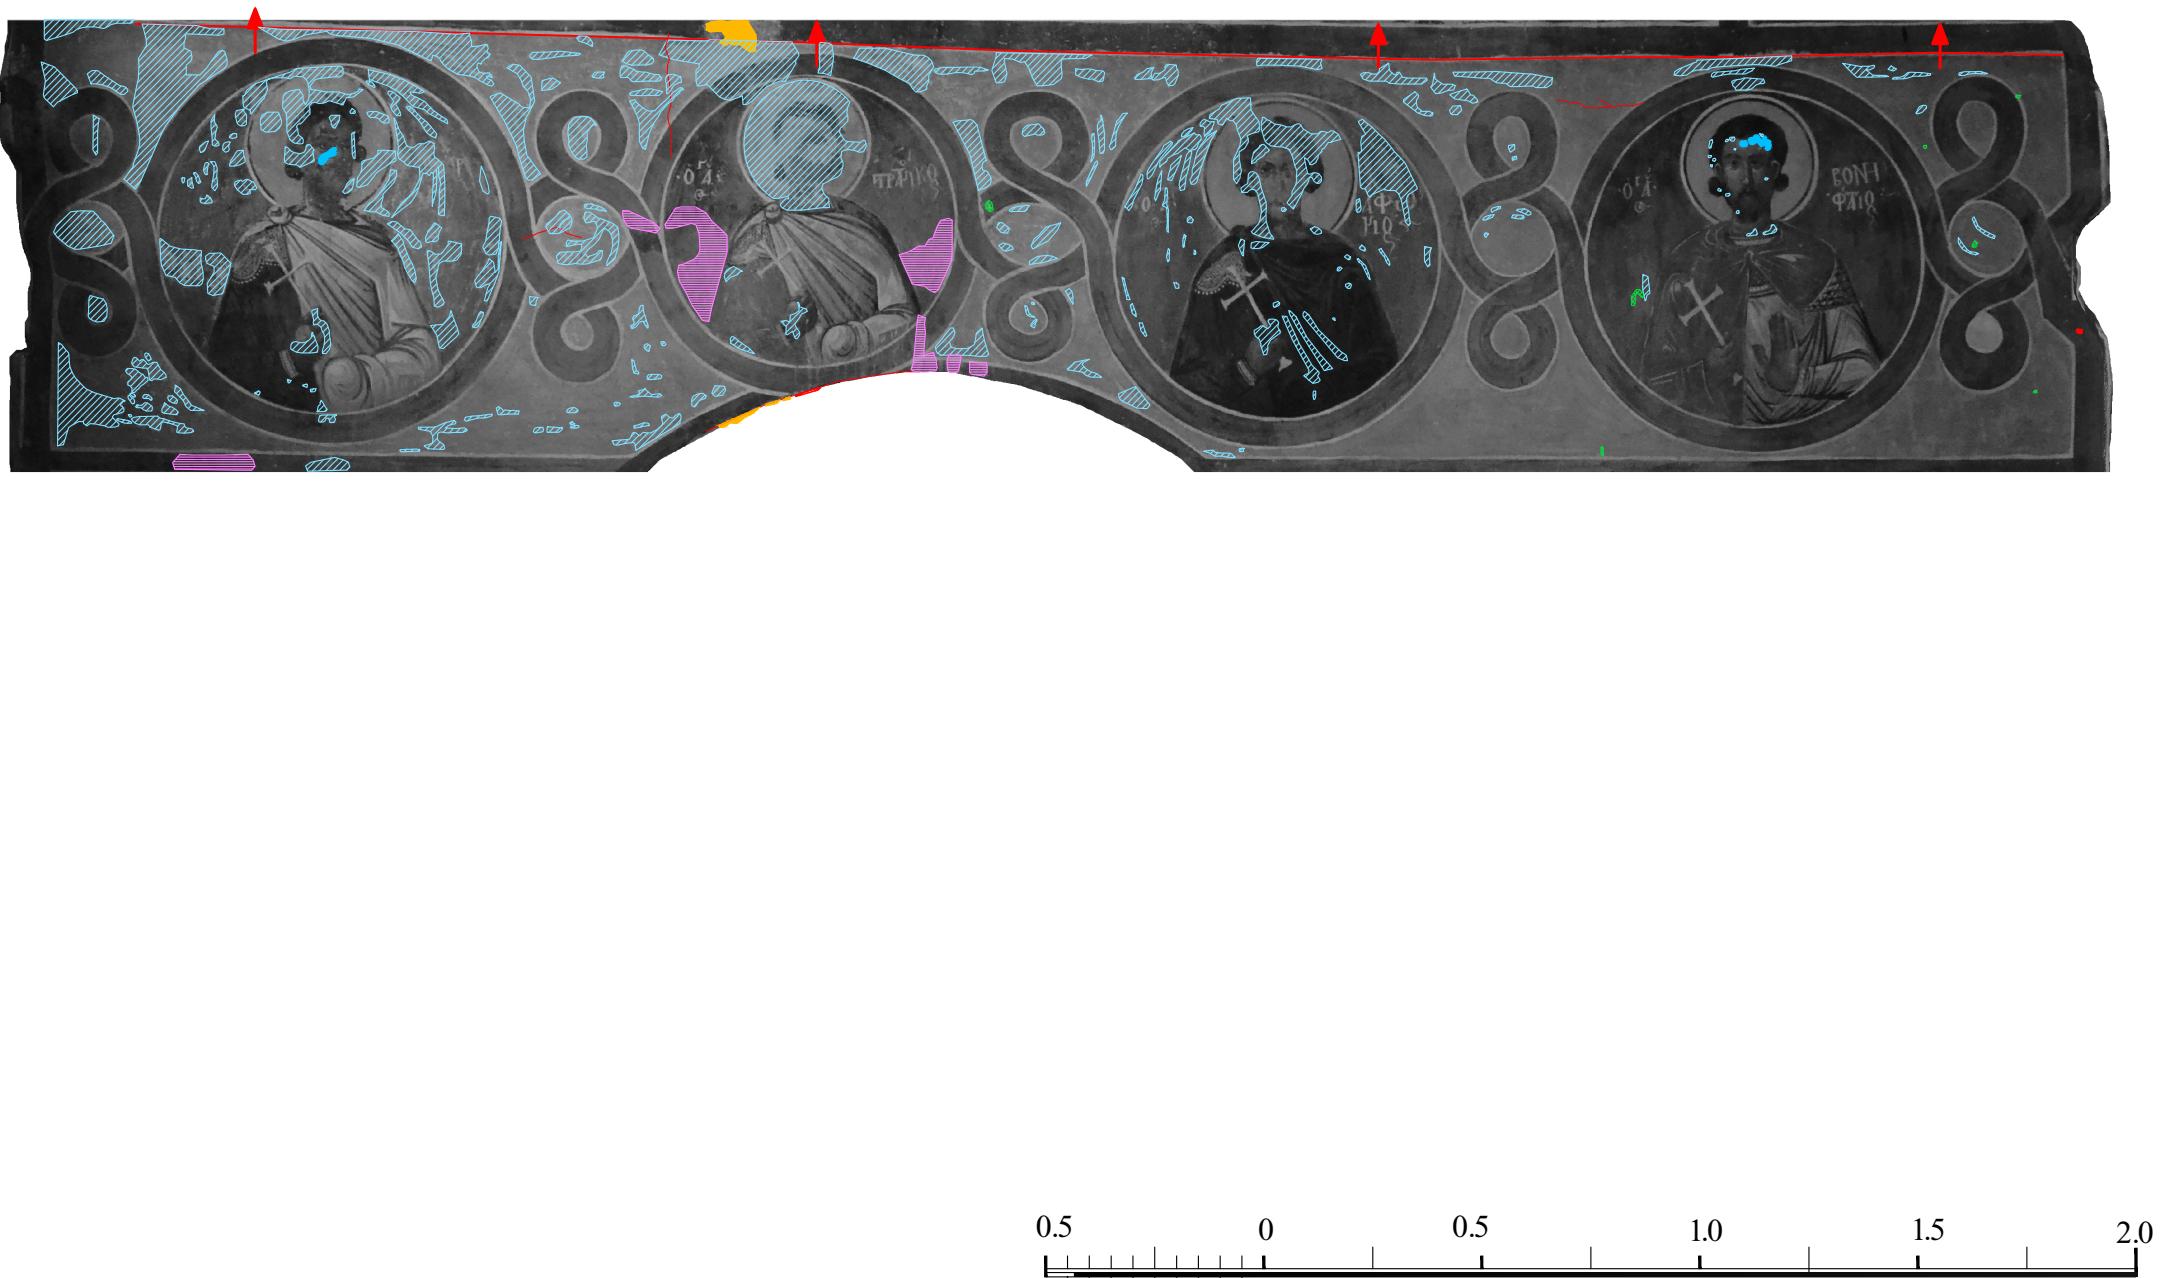

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი
East section

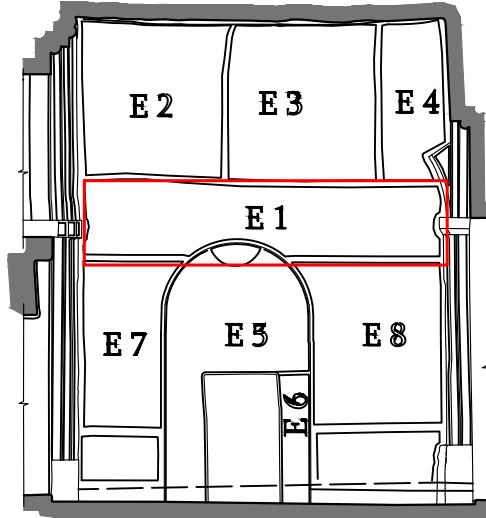

ჩრდილოეთი კარიაჲ
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიანების წარმა Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვლები და კიდევების გამსაზრდება: Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	გამსაზრდება: გამსაზრდება: Blistering		აბურცვა Aburts
	აქტუალური წარმა Washed drips of paint		აქტუალური წარმა Deposits
	გადგენის წარმა Crack		მარილის ჭრები Salt crust
	დია განშრევება: (სამარტინოს ფერების შორის) Open delamination		მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	დახურული განშრევება: Closed delamination		წარმოქმნის კრისტალური Crystalline dots
	გაფხვევება Decohesion		ნაფიქე Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება ნაფიქე Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიქე ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze


შედეგის თარიღი
05.10.2024

4/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

၁၂၉၈၀၈ မော်တော်ကြော်၏ အာနိုင်းချောင်း


Wall painting condition map

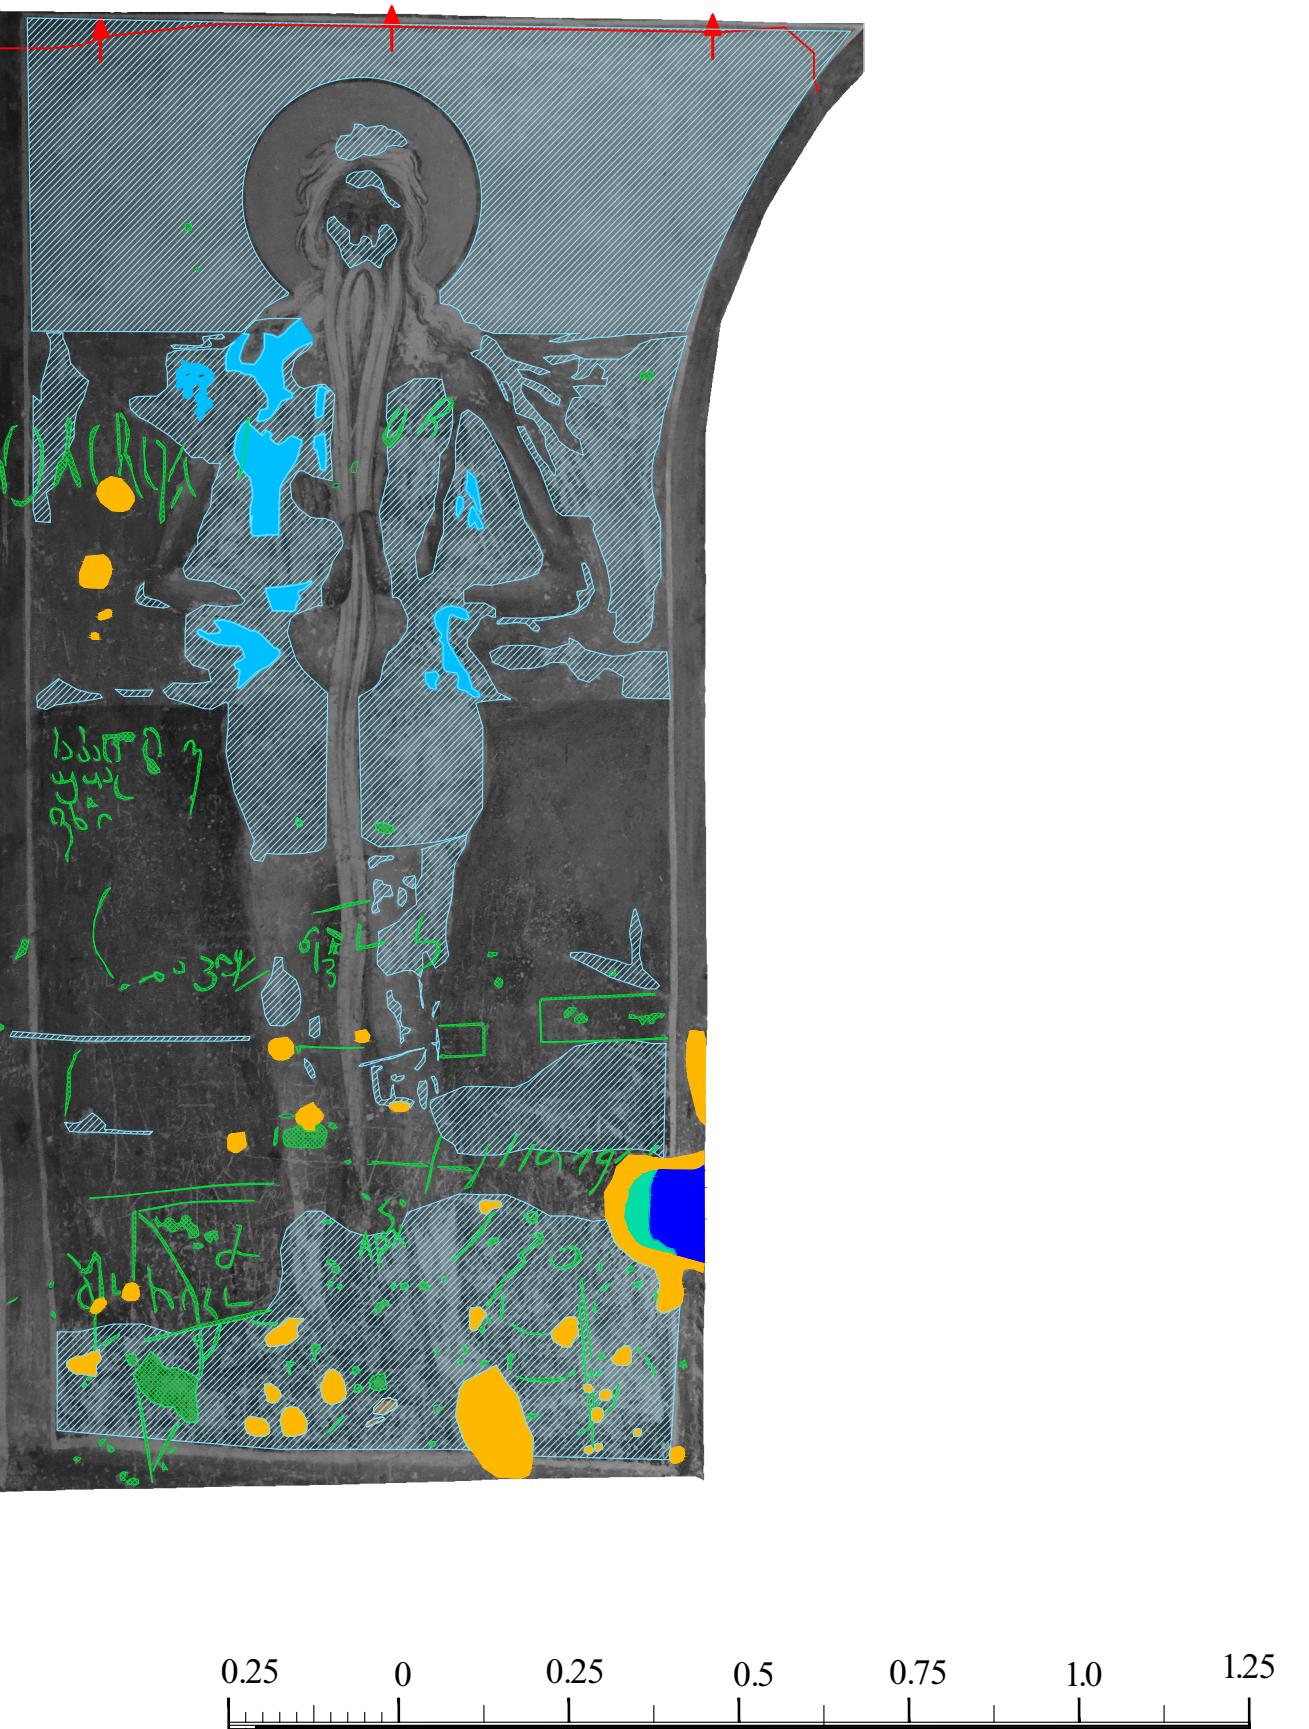

გელათის სამონასტრო აოგაზლიაჭის ღვთისებრობის შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჰქონილ East section

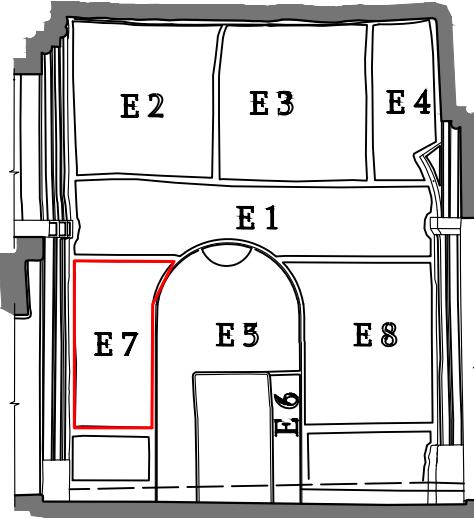

ჩრდილოეთი კარიბჭა North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:



გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჰილი
East section

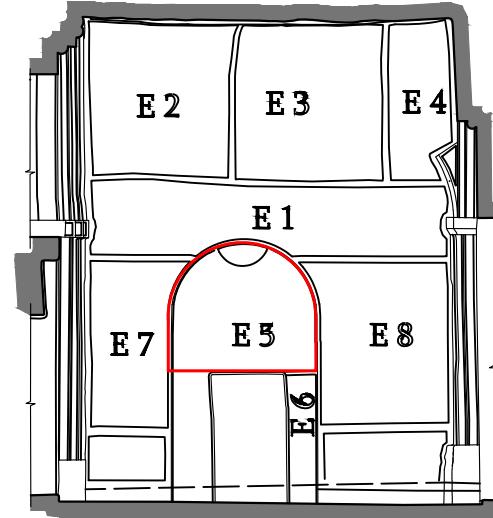

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ფირფილები: /Original technology:


	ნალექსის ნაკრია Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპლილები Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვერები და კიდევების გამდგრება Decohesion		გაფხვევა Blistering
	შეცვერები და კიდევების გამდგრება: Fillings and edge repair		აბურცვა Flaking
	ბურთი Crack		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
	ბურთი Deposit		ნადგი Salt crust
	დია განშრევება: (სამარტინო და ფინელის უფროს შერები) Open delamination		მარილის ჭრები Patchy salt crust
	დახურული განშრევება: (სამარტინო და ფინელის უფროს შერები) Closed delamination		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	გაფხვერება Decohesion		ნაფიტე Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze

ბამზარილება: / Salts:

	მარილის ჭრები Salt crust
	მარილის ჭრები ფრაგმენტები Patchy salt crust
	წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	ნაფიტე Flakes
	ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

6/25

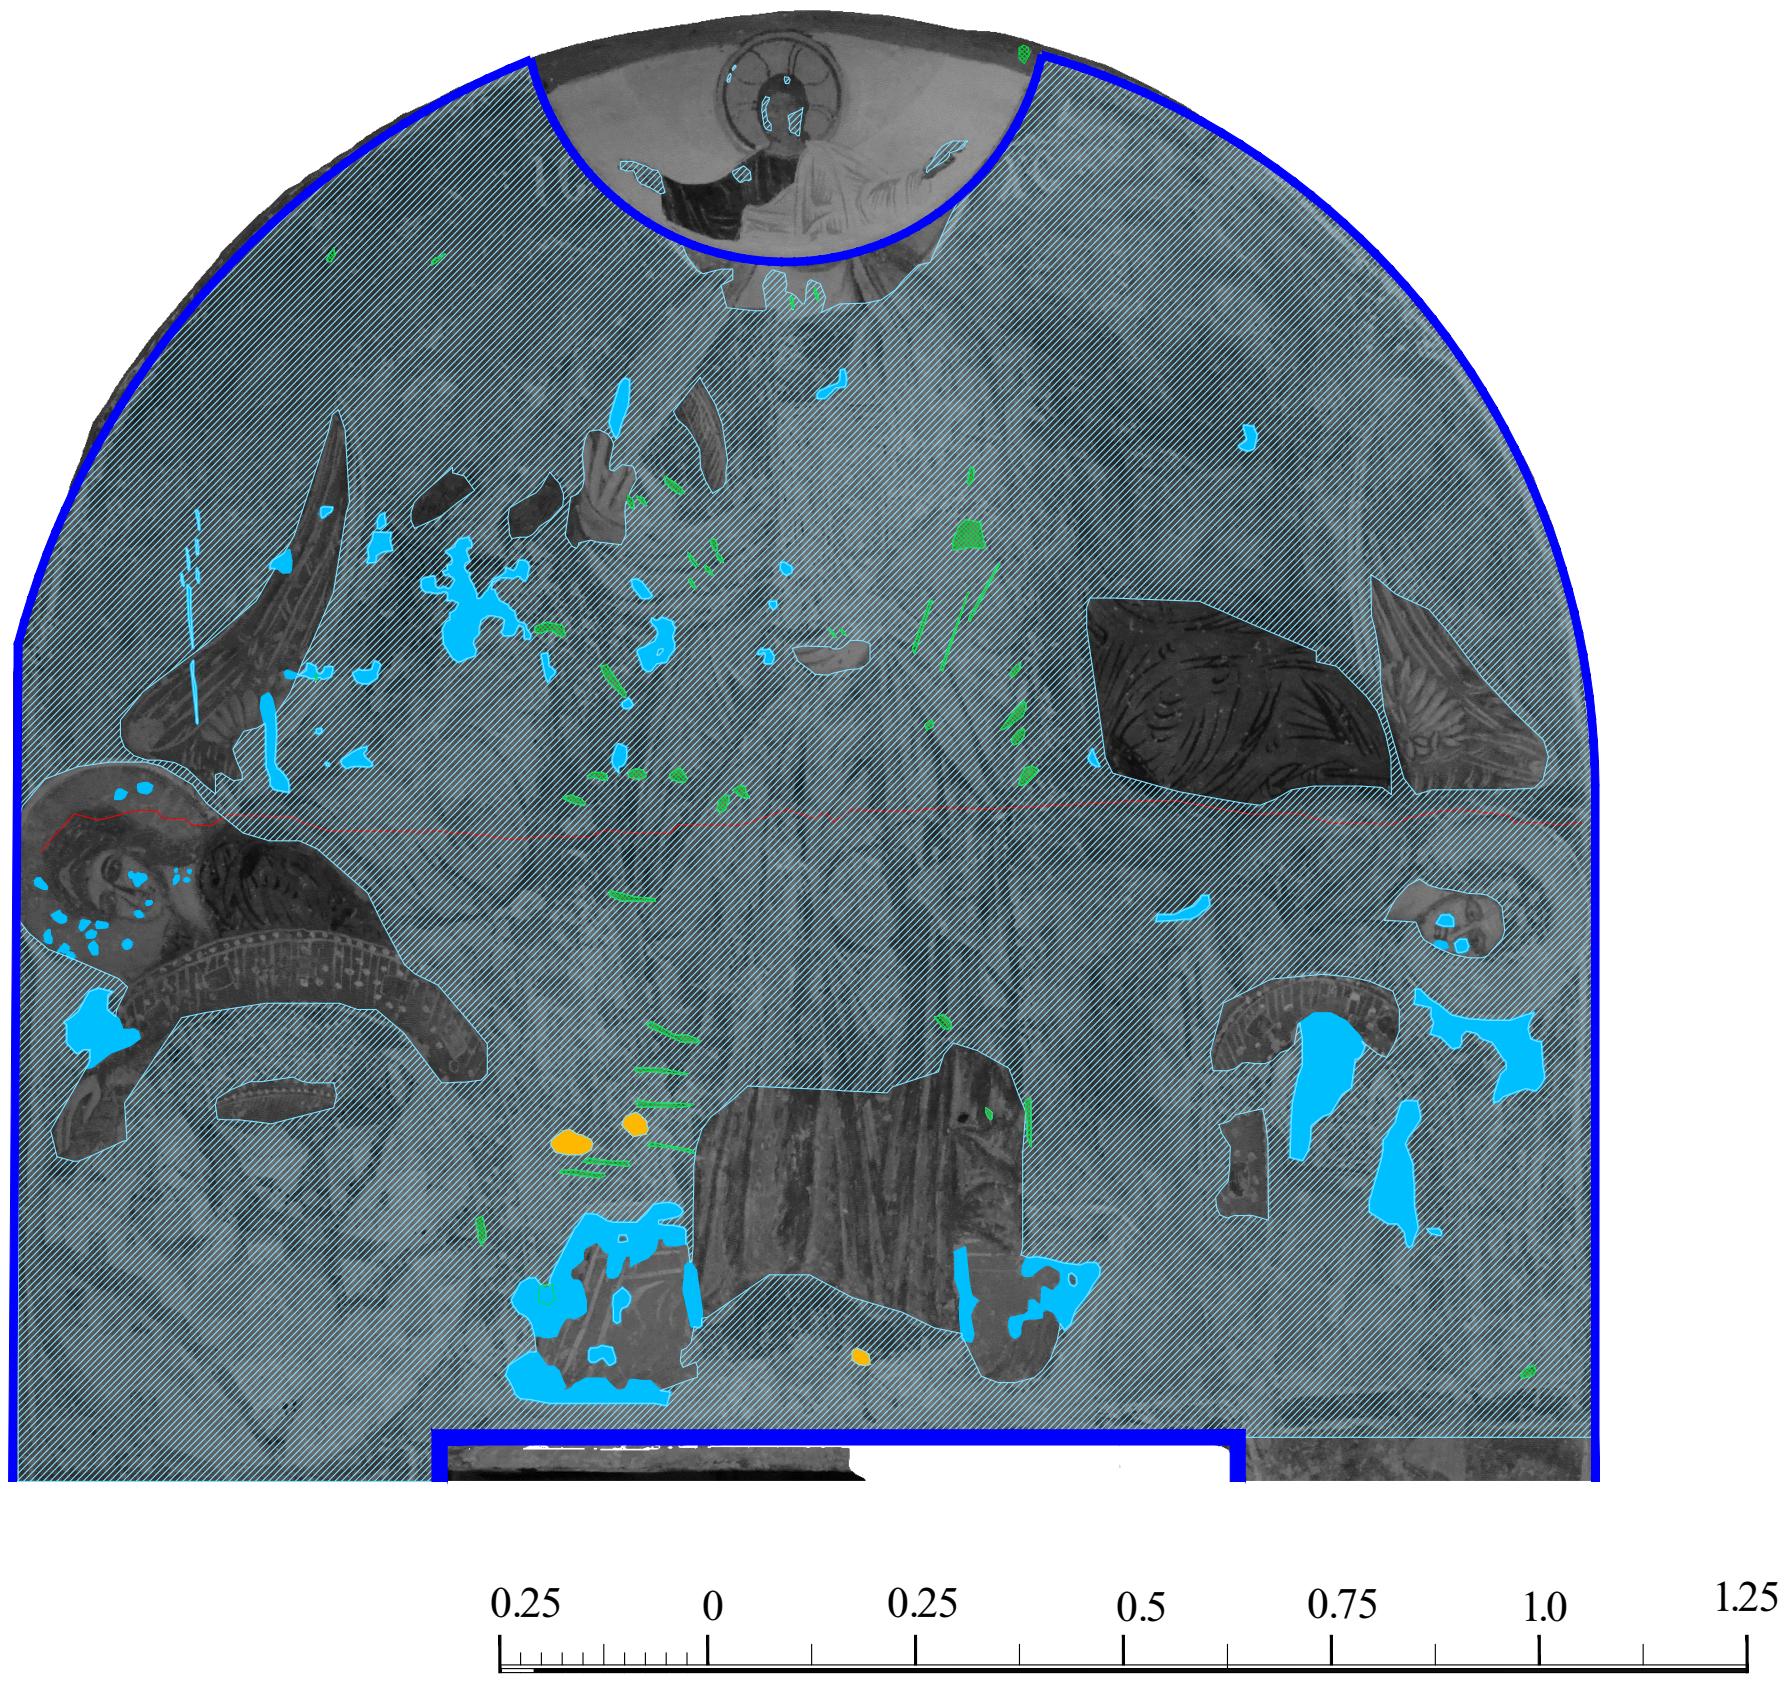

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდაშისი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჭრილი
East section

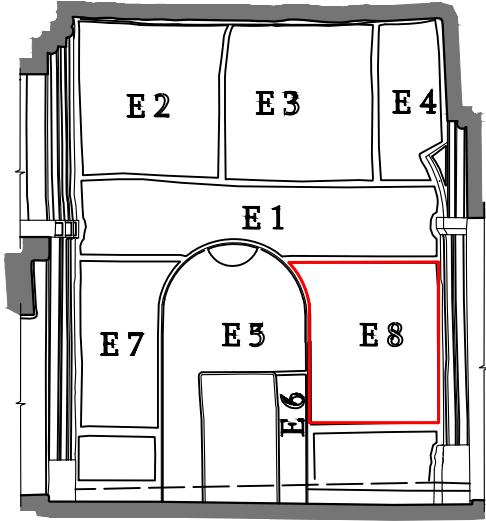

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch


ლეგენდა / LEGEND

ფირრებული ზონა / Paint layer:

ნალექის ნაკრია Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გადაწყვეტილი ზონა / Previous intervention:	ნალექის დანაკარგი Partial loss
შეცვები და კიდევების გამსარტება: Fillings and edge repair	გაფხვევა Decohesion
გადაწყვეტილი ზონა / Plaster Layer:	აბურცვა Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქტივული Flaking
ნალექის დანაკარგი Partial loss	საღებავის ჩამოწევა Washed drips of paint
ბურთი Crack	ნადგი Deposit
დია განშევება: (საფეხულის ფერის შენი)	მარილის ქერქი Salt crust
Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ქრისტალული Patchy salt crust
დია განშევება: (საფეხულის ფერის შორი)	წარილოვანი ქრისტალული Crystalline dots
განვითარება: Closed delamination	ნაფიტე Flakes
გაფხვევა Decohesion	ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგება სრულდება	თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

7/25

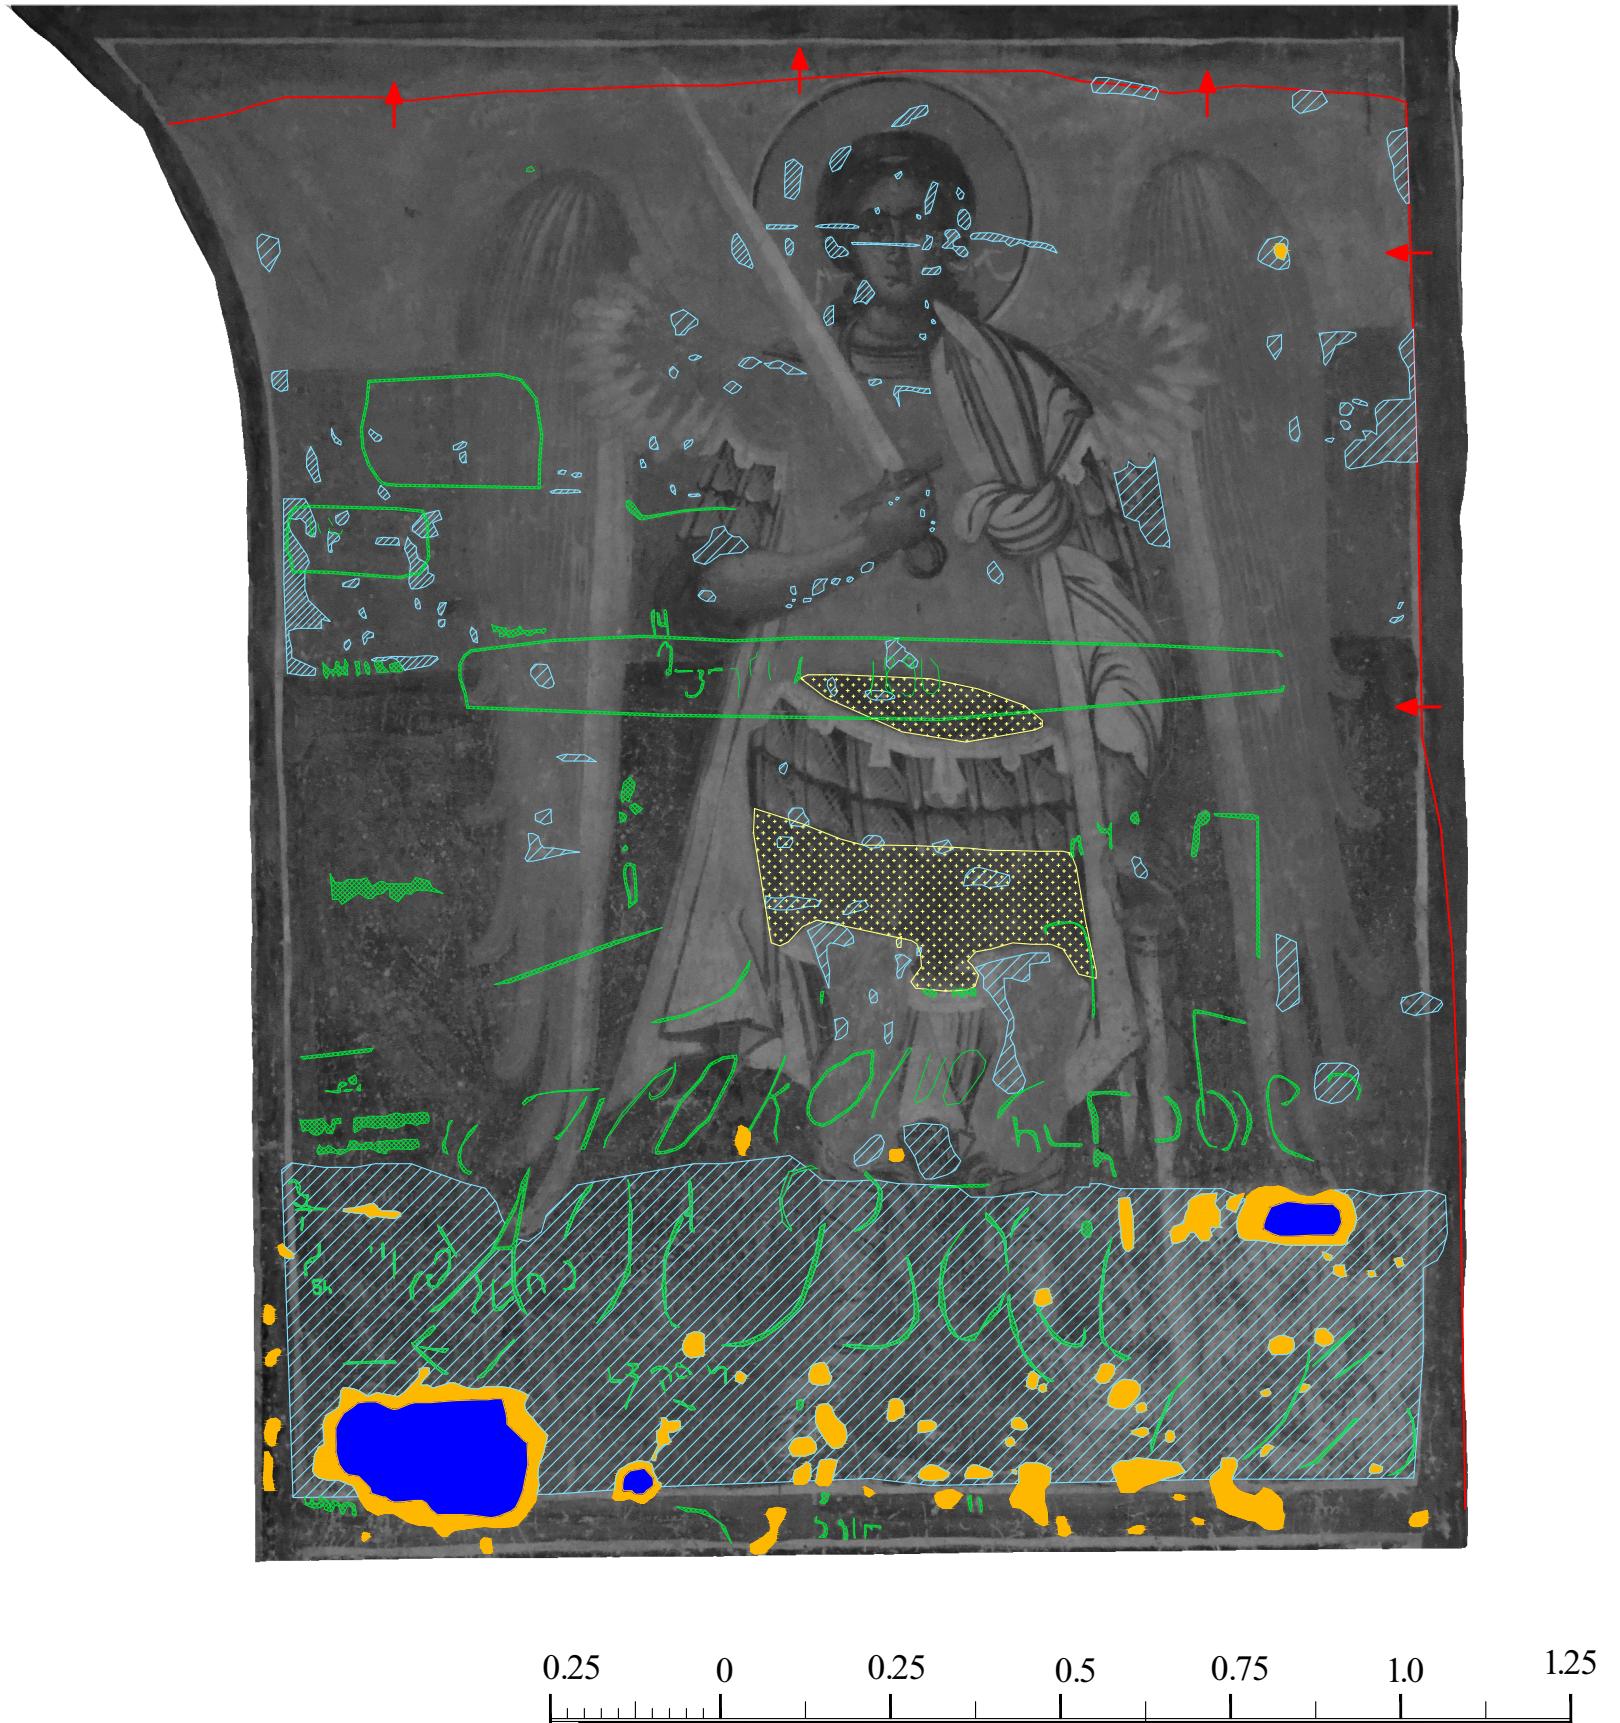


გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map

1

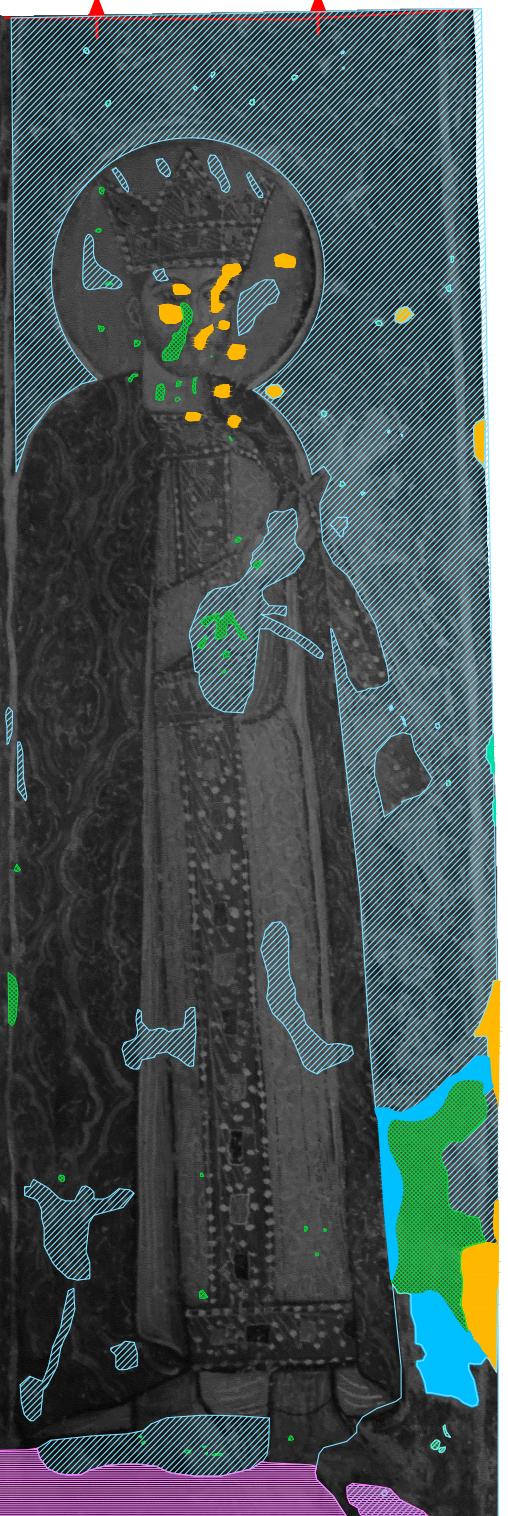

2

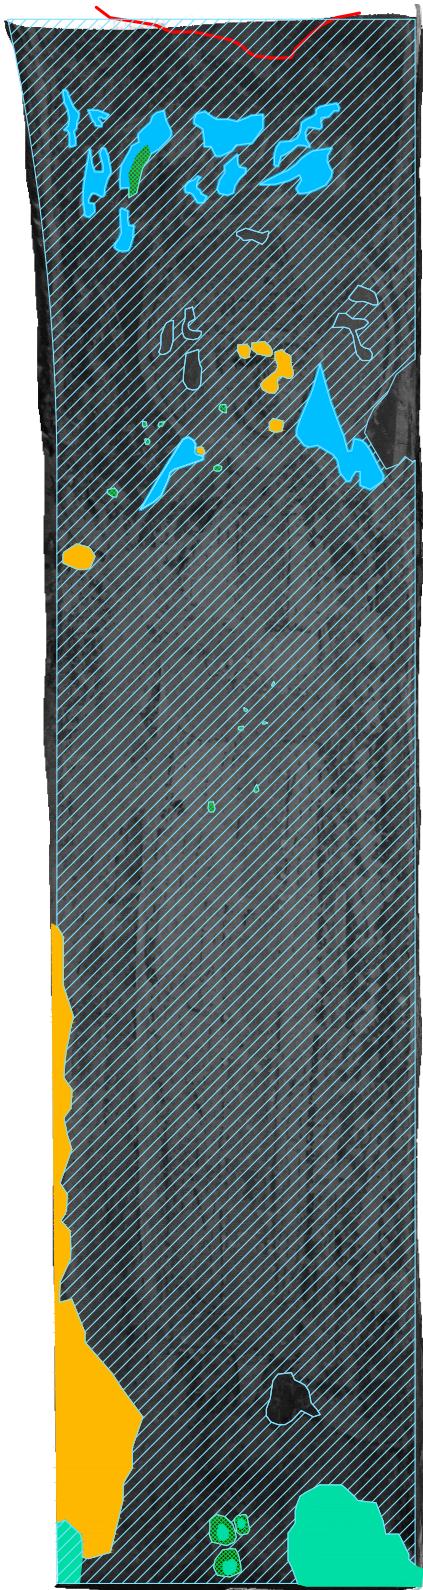


0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

აღმოსავლეთის ჰილი
East section

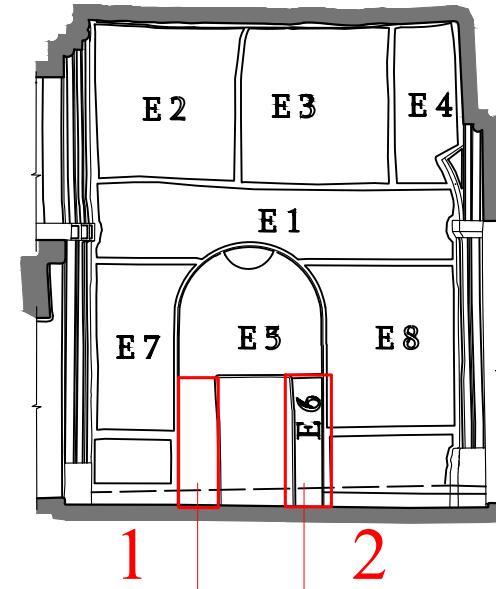

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ფირრებული ზონა / Paint layer:

ნალექების ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვირცების ნარჩენა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და კიდევების გამსარტბება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
ბურცვების ზონა / Plaster Layer:	აბურცვება Blistering
სრული დანაკარგი Full loss	აქტრცელა Flaking
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	საღებავებს ჩამორჩება Washed drips of paint
ბურცვი Crack	ნადგები Deposit
დია განშრეება: (საფრენის ფენების შორის)	ბამზარილება: Salt crust
Open delamination (Between primary support and plaster layer)	მარილის ჭრები Patchy salt crust
დია განშრეება: (საფრენის ფენების შორის)	წარტყოფნი ტრიტონია Crystalline dots
Open delamination (Between plaster layers)	ნაფიტები Flakes
გახურული განშრეება: Closed delamination	ნაფიტები ფრაგმენტები Patchy flakes
გაფხვევება Decohesion	თეთრი დაქვე White haze
ქვედა სქემა - ზედა ნალექების დაკარგება სრულიდან Lower scheme - loss of upper plaster layer	

შედეგის თარიღი
05.10.2024

8/25

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation



კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისშობლის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section

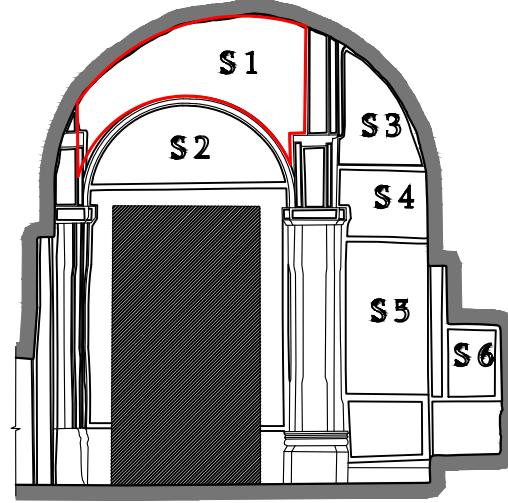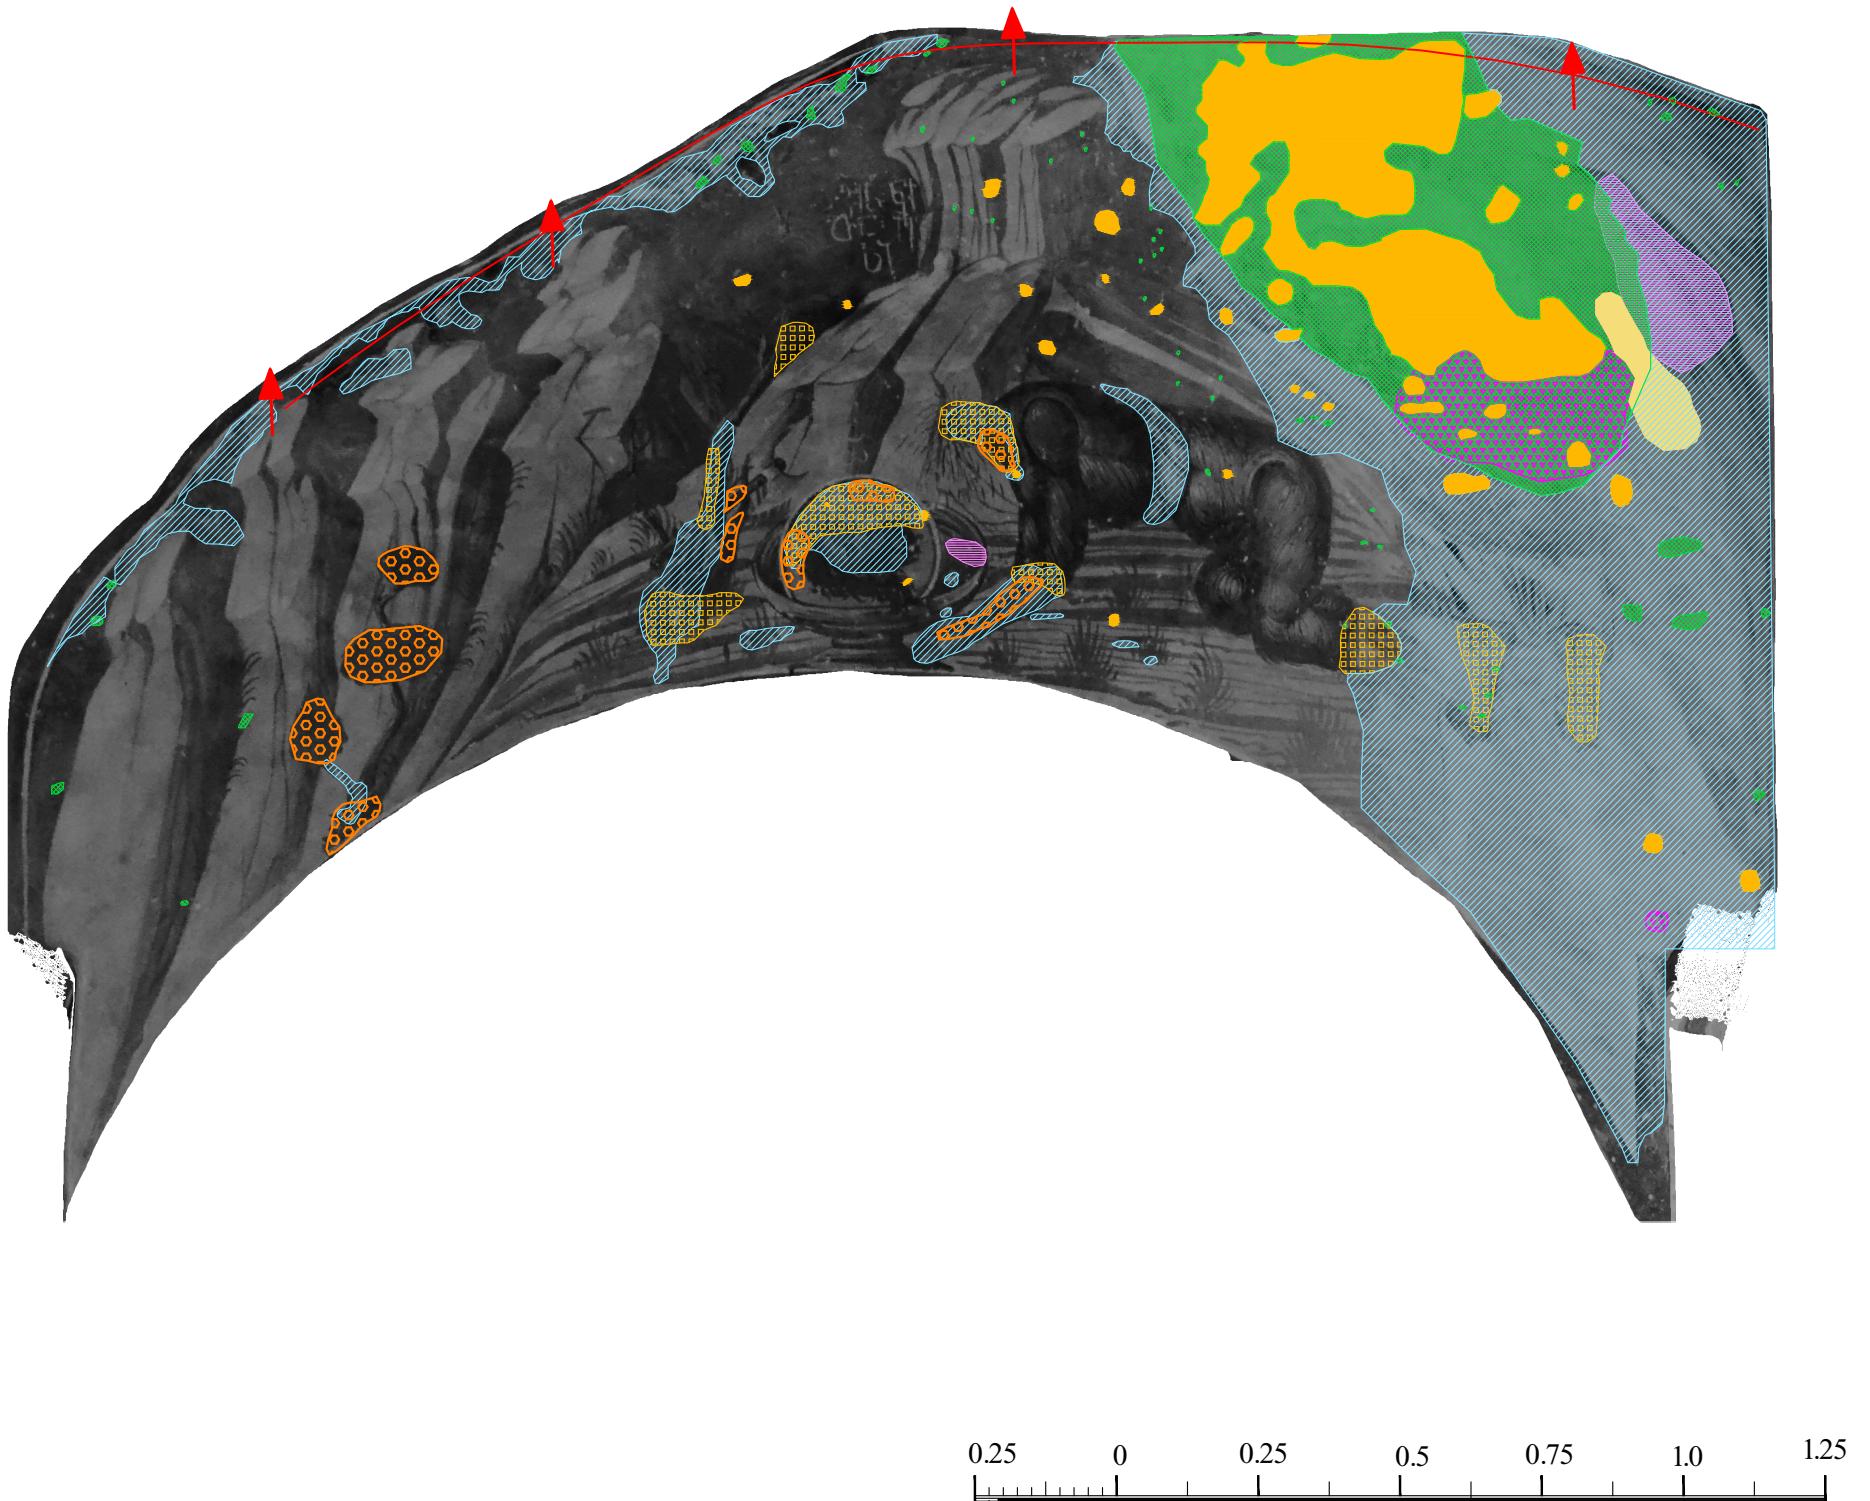

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიპლილი ნარჩენა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვერები და კიდევების გამდევრება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
აბურცელა	აბურცელა Blistering
აქტრცელა	აქტრცელა Flaking
საღებავის ჩამორჩევა	საღებავის ჩამორჩევა
ნადგბი	ნადგბი Deposit

გალენიგის ზონა / Plaster Layer :

სრული დანაკარგი Full loss	სრული დანაკარგი Full loss
ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
ბარაზი	ბარაზი
დია განშრევება: (ნეიტრალური ფერის მიზნი)	დია განშრევება: (ნეიტრალური ფერის მიზნი)
განშრევება: განშრევება: (მარილის ფერის მიზნი)	განშრევება: განშრევება: (მარილის ფერის მიზნი)
გაფხვევება Decohesion	გაფხვევება Decohesion
ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკარგება Lower scheme - loss of upper plaster layer	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	წარტყოფნი ტრიტონის გარეშე Crystalline dots
	ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისმოძღვრის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჰილი
South section

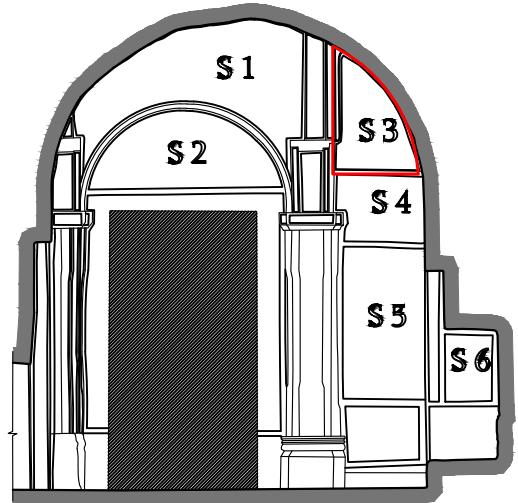


ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ფერწერული ფინანსი / Paint layer:

	ნალექსის ნაკარგი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	ნალექსის დანაკარგი Partial loss		ნალექსის დანაკარგი Decohesion
	შეცვერები და კიდევების გამდევრება Fillings and edge repair		აბურცვა Blistering
	აქტუალი Flaking		საღებავის ჩამორჩევა Washed drips of paint
	ბარები Crack		ნადგი Deposit
	დია განშევება: (სამარტინო ფერების შორის) Open delamination		მარილის ჭრები Salt crust
	დია განშევება: (სამარტინო ფერების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	დახურული განშევება: Closed delamination		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	გაფხვერება Decohesion		ნაფიტე Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დანაკარგი სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტე ფრაგმენტები Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze

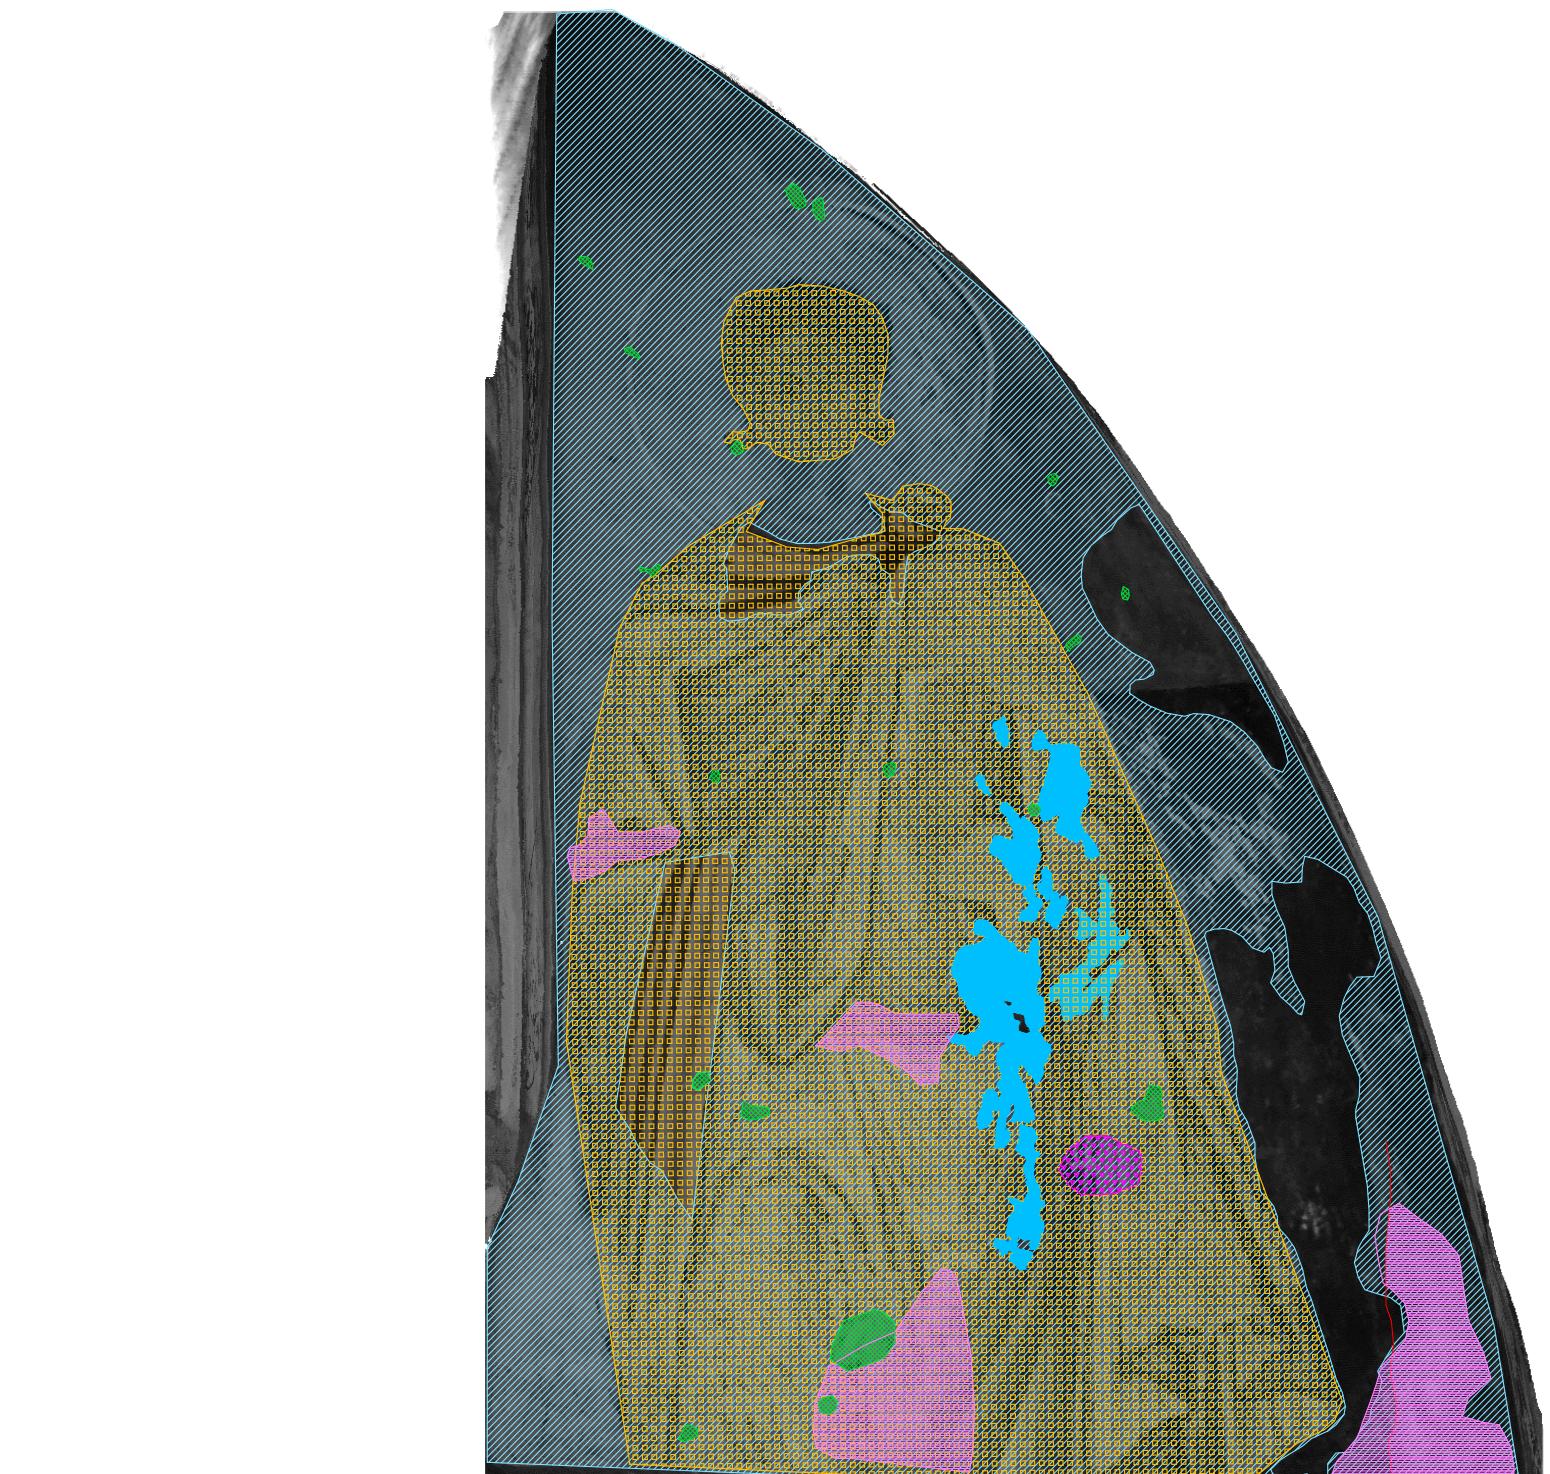

0 0.25 0.5 0.75 1.0


შედგენის თარიღი
05.10.2024

10/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

ნადლის მხატვრობის დაზიანებების რეაცი


Wall painting condition map

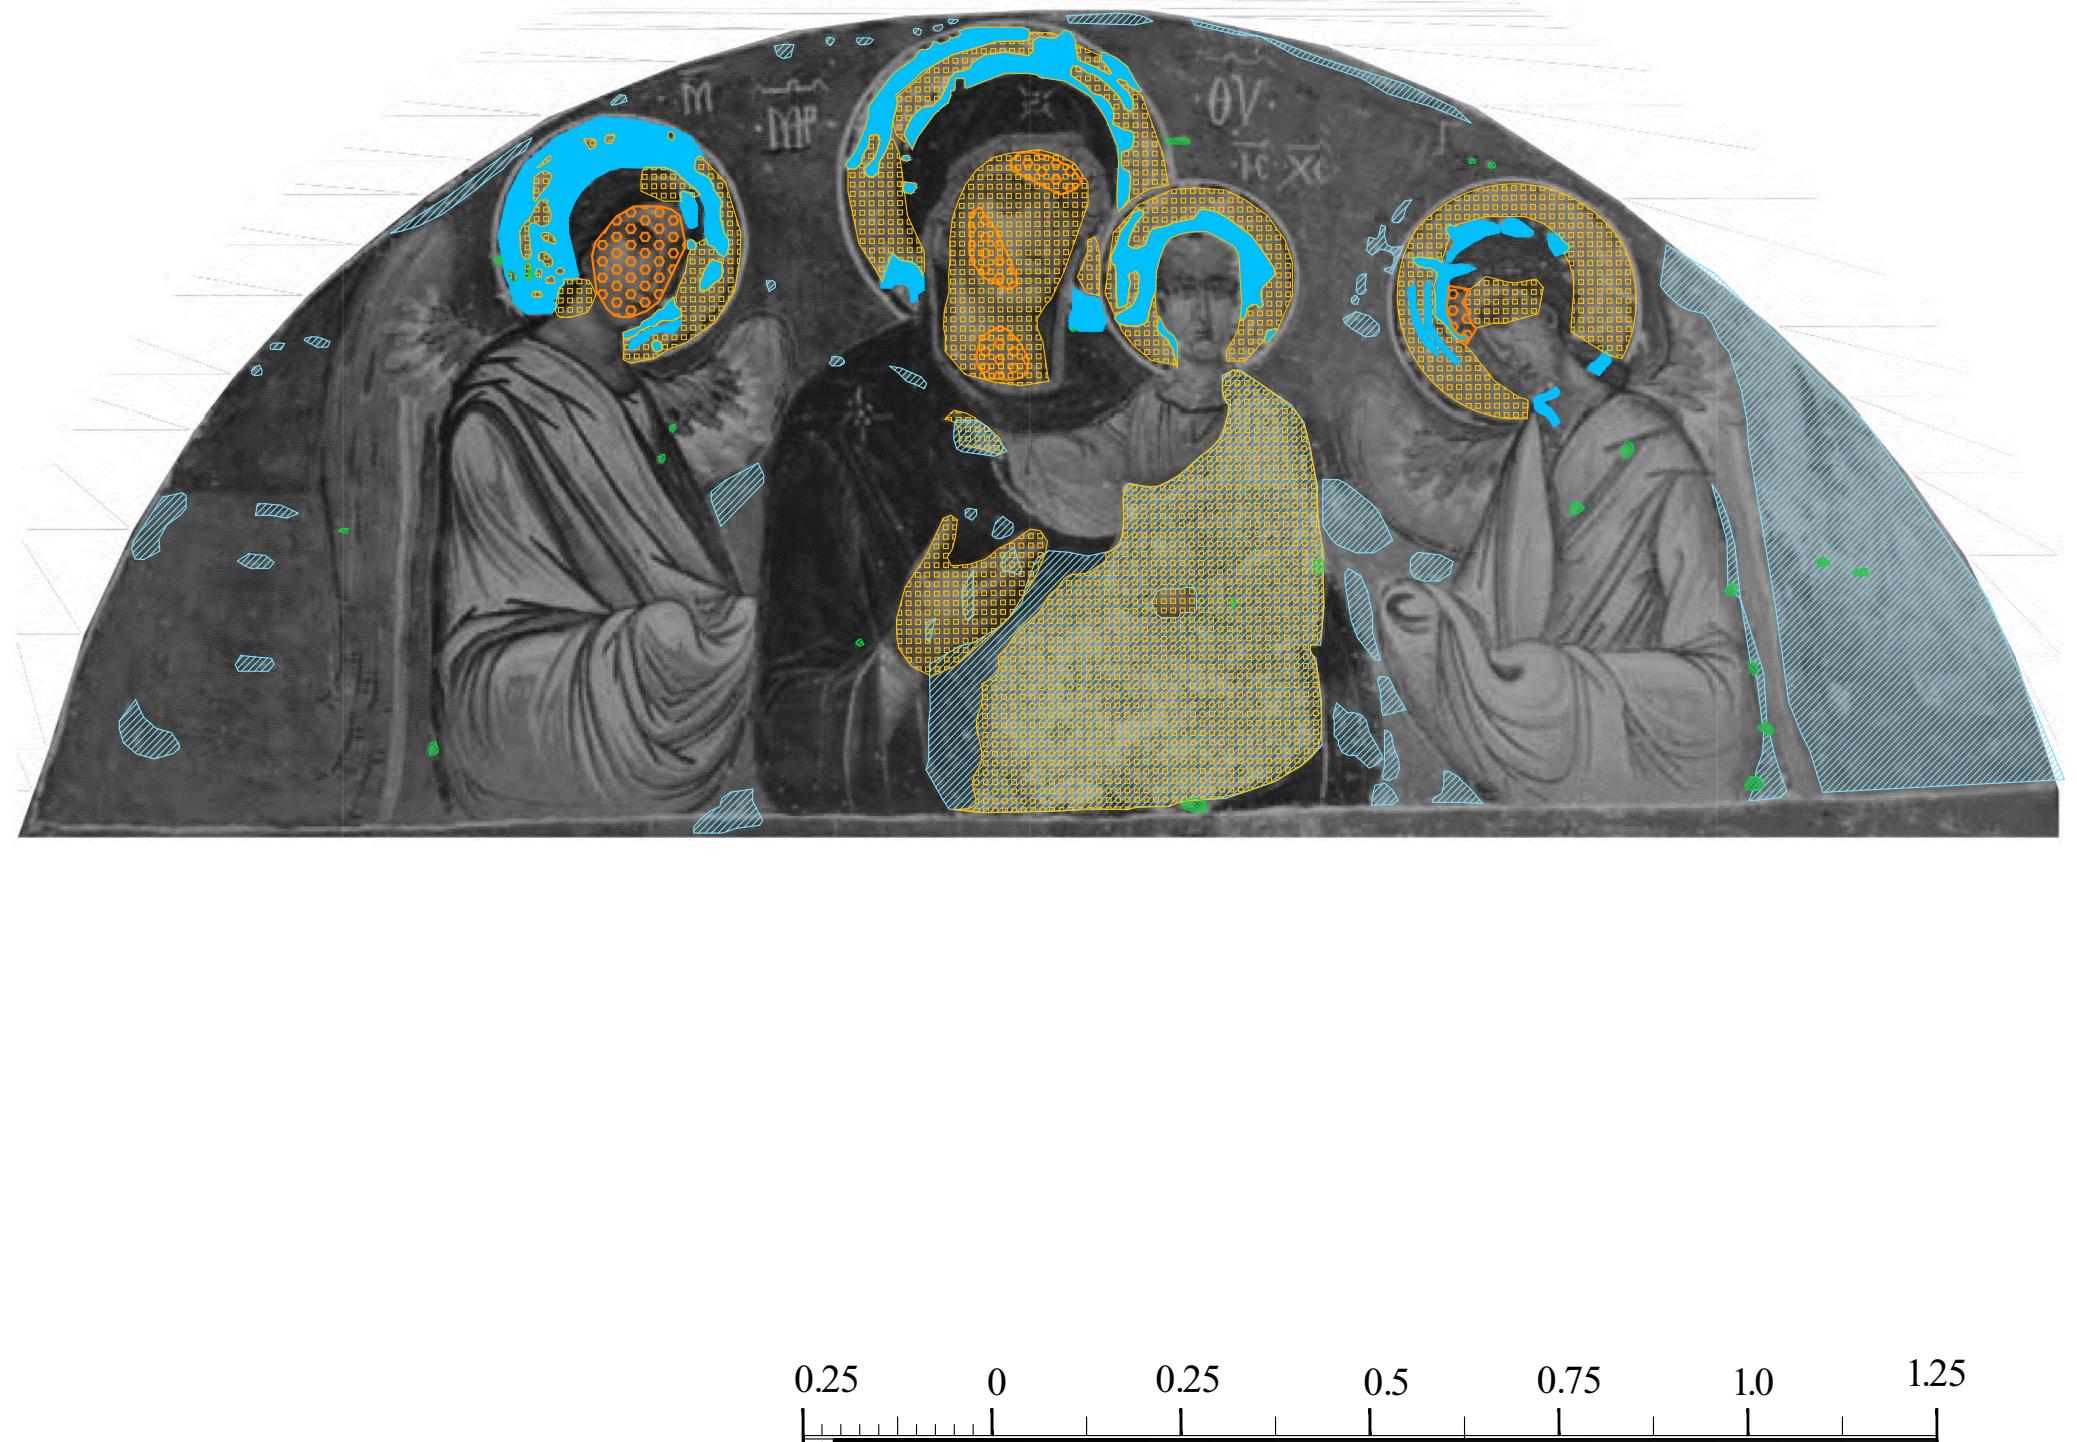

გელათის სამონასტრო აკადემიუმის გვთისებობის შობის ტაძრი

Church of the Nativity of Virgin Mary

სამხრეთის ჭრილი
South section

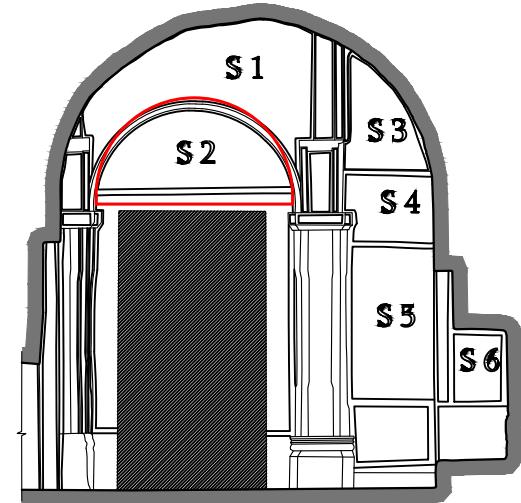

ჩრდილოეთი აკლიფი North porch

ଓঠামুড়া / LEGEND

ଓৱেকন্টেক্নোলজি: /Original technology:



შედგენის თარიღი
05.10.2024

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation



კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაების დარბაზის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჰილი
South section

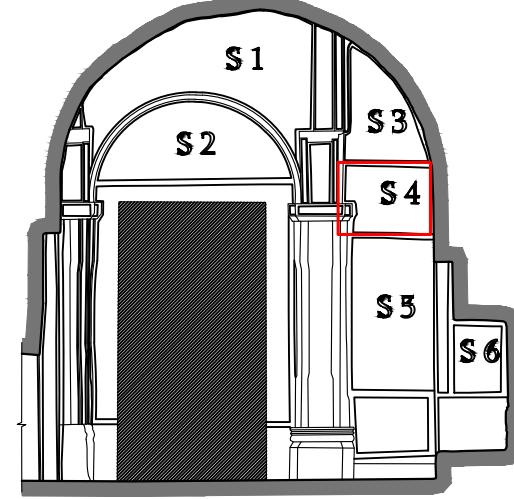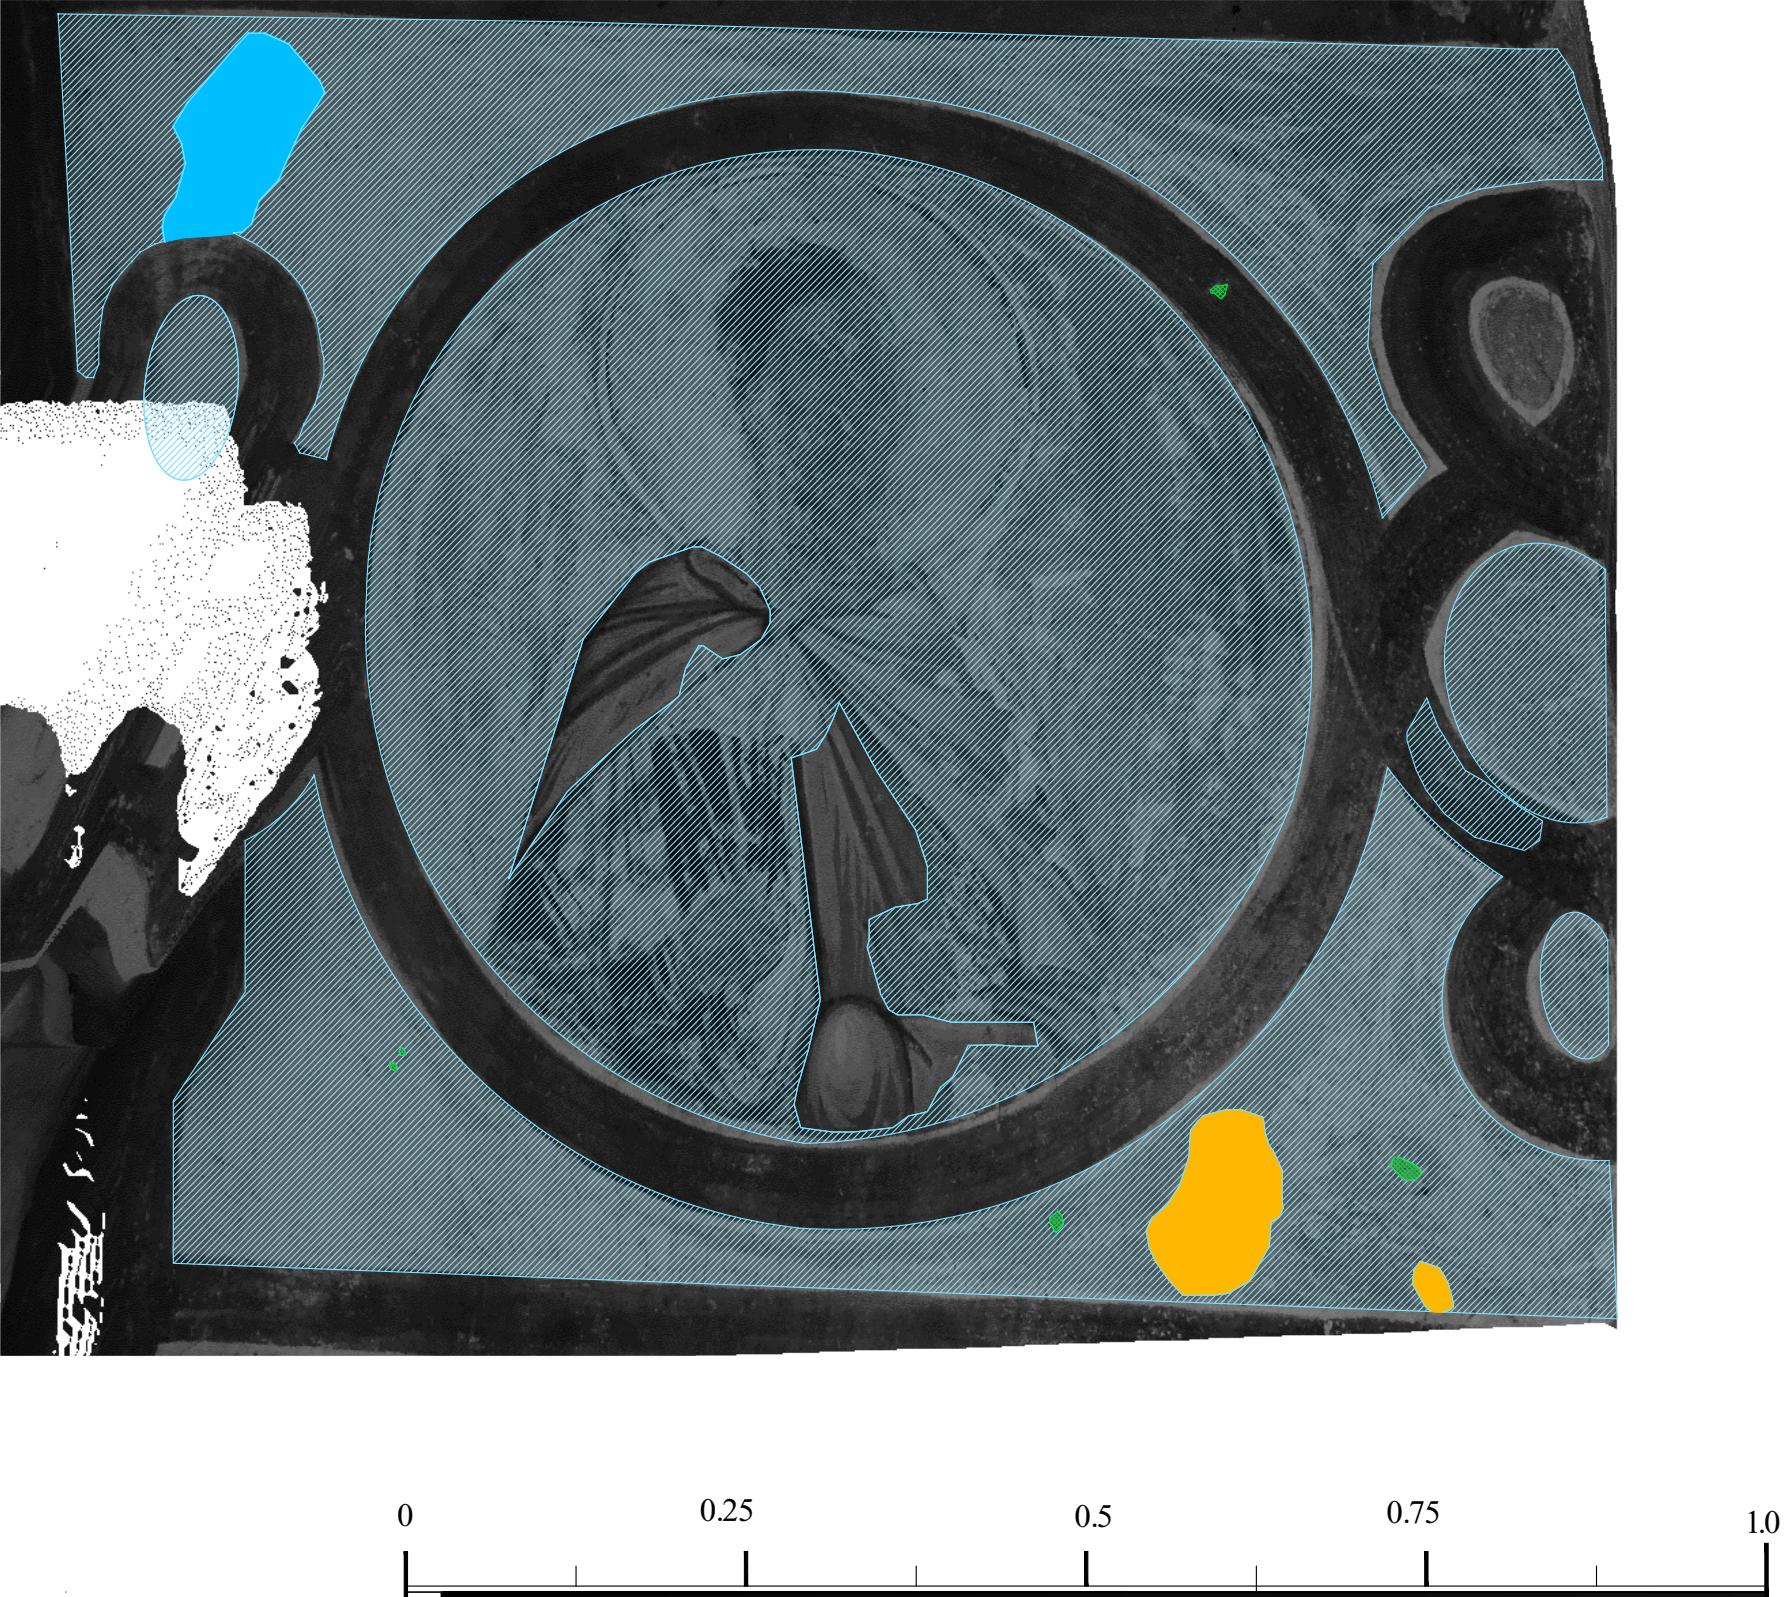

შემდეგი დაზიანების უმრავა
Next vault

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპოვები ჩარჩა Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცემები და კიდეების გამდევრება Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	გამდევრება გამდევრება Crack		აბურცვა Blistering
	საღებავის ჩარჩა Washed drips of paint		აქტრცელა Flaking
	ნადგები Deposit		სარიცხვის ჩამორყეცება Washed drips of paint
	განმომარილება: (სამონასტრო ფერების შორის) Open delamination		მარილის ჭრები Salt crust
	განმომარილება: (სამონასტრო ფერების შორის) Open delamination (Between plaster layers)		მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	განმომარილება: განმომარილება: Closed delamination		წარტყმული კრისტალური Crystalline dots
	გაფხვევება Decohesion		ნაფიტები Flakes
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექის დაკარგება სრულიად Lower scheme - loss of upper plaster layer		ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

12/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისმოძღვრის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

სამხრეთის ჰილი
South section

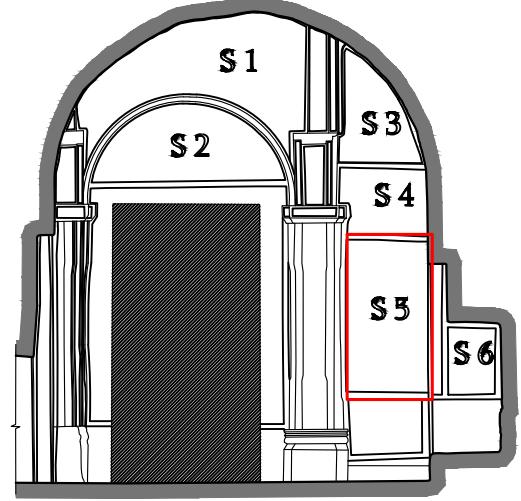

ჩრდილოეთის ჭრიან ჭრა
North transept vault

ლეგენდა / LEGEND

ფერშედები: /Paint layer:

ნალექის ნაკრი	სრული დანაკარგი
ნალექის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი
შეცვერები და კიდევების გამსვრებები	გაფხვევა
გამსვრებების მდგრადი დანაკარგი	Blistering
აქტუალური დანაკარგი	აქტუალური
აქტუალური დანაკარგი	Flaking
საღვარის დანაკარგი	საღვარის ჩამორჩევა
ნადგი	Deposit
გამსვრებების მდგრადი დანაკარგი	Crack
დანაკარგების მდგრადი დანაკარგი	Open delamination
დანაკარგების მდგრადი დანაკარგი	Open delamination (Between primary support and plaster layer)
დანაკარგების მდგრადი დანაკარგი	Open delamination (Between plaster layers)
მარილის ჭრები	Closed delamination
მარილის ჭრები	Patchy salt crust
მარილის ჭრები და გამსვრებები	Patchy salt crust
ნაფიტები	Crystalline dots
ნაფიტები	Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტულად	Patchy flakes
ფრაგმენტულად	White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

13/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation

କାଲେଣ୍ଡୁସ ମେବଟିକର୍ମଗଠ ଲାଭଦୀନେବୋଧିଲୁ କୁହା


Wall painting condition map



გელათის სამონასტრო აოგაზლიაფსი ლვისებშობლის შოგის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary

სამხრეთის ჰქოლი
South section

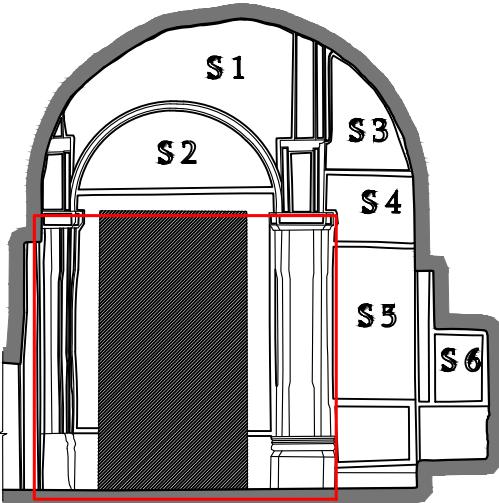

နിരയോഗം റഹാഫല ഫൈല് ആർക്ക് Master password vault

၁၃၂၆၉ / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:



შედგენის თარიღი
05.10.2024

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილების დაზიანების რეკოდი

Wall painting condition map




0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

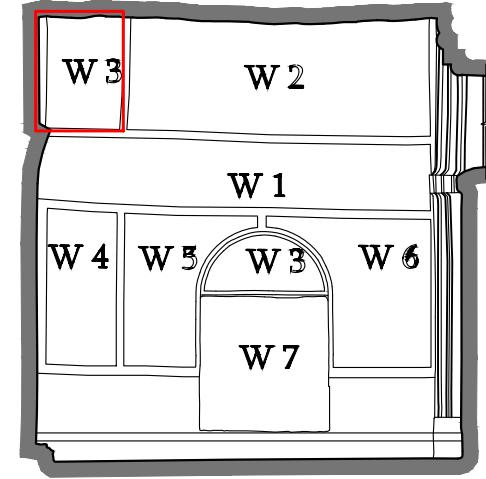

ჩრდილოეთი კარიბჭე
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა: /Original technology:

	ნალექსის ნაკარგი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	განაცილები ნარჩენა / Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვებები და კიდევების გამსაზრდება: Fillings and edge repair		გაცვერება Decohesion
			აბურცვა Blistering
			აქტივული Flaking
			საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint
			ნადგი Deposit
	დია განშრევება: (სამარტინო ფენების შორის) Open delamination		დარიცვული გერჯი (Between primary support and plaster layer)
			Open delamination (Between plaster layers)
	გაცვერება Decohesion		განშრევება: (სამარტინო ფენების შორის) Decohesion
			მარილის ქერქი Salt crust
			მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
			წარტილები კრისტალური Crystalline dots
			ნაფიქე Flakes
			ნაფიქე ფრაგმენტულად Patchy flakes
			თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

15/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდაშისი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

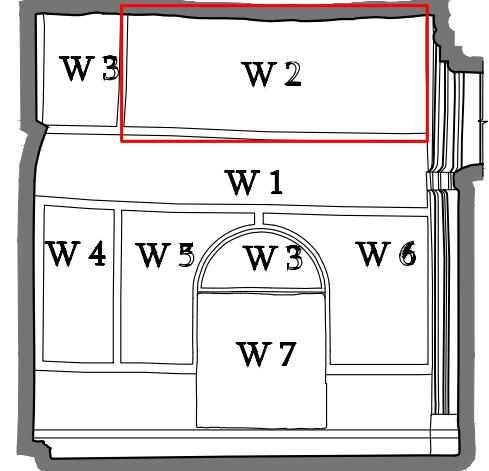

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch


ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა / Paint layer:

ნალექსის ნაკრია	სრული დანაკარგი
ნალექსის დანაკარგი	ნალექსის დანაკარგი
გაფხვევება	გაფხვევება
აბურცელა	აბურცელა
აქტრცელა	აქტრცელა
საღებავის ჩამოწევა	საღებავის ჩამოწევა
ნადგი	ნადგი
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები
მარილის ჭრები	მარილის ჭრები
წარტყმული კრისტალური წარტყმული კრისტალური	წარტყმული კრისტალური
ნაფიტები	ნაფიტები
ნაფიტები	ნაფიტები
თეთრი დაქა	თეთრი დაქა

შედგენილი თარიღი
05.10.2024

16/25

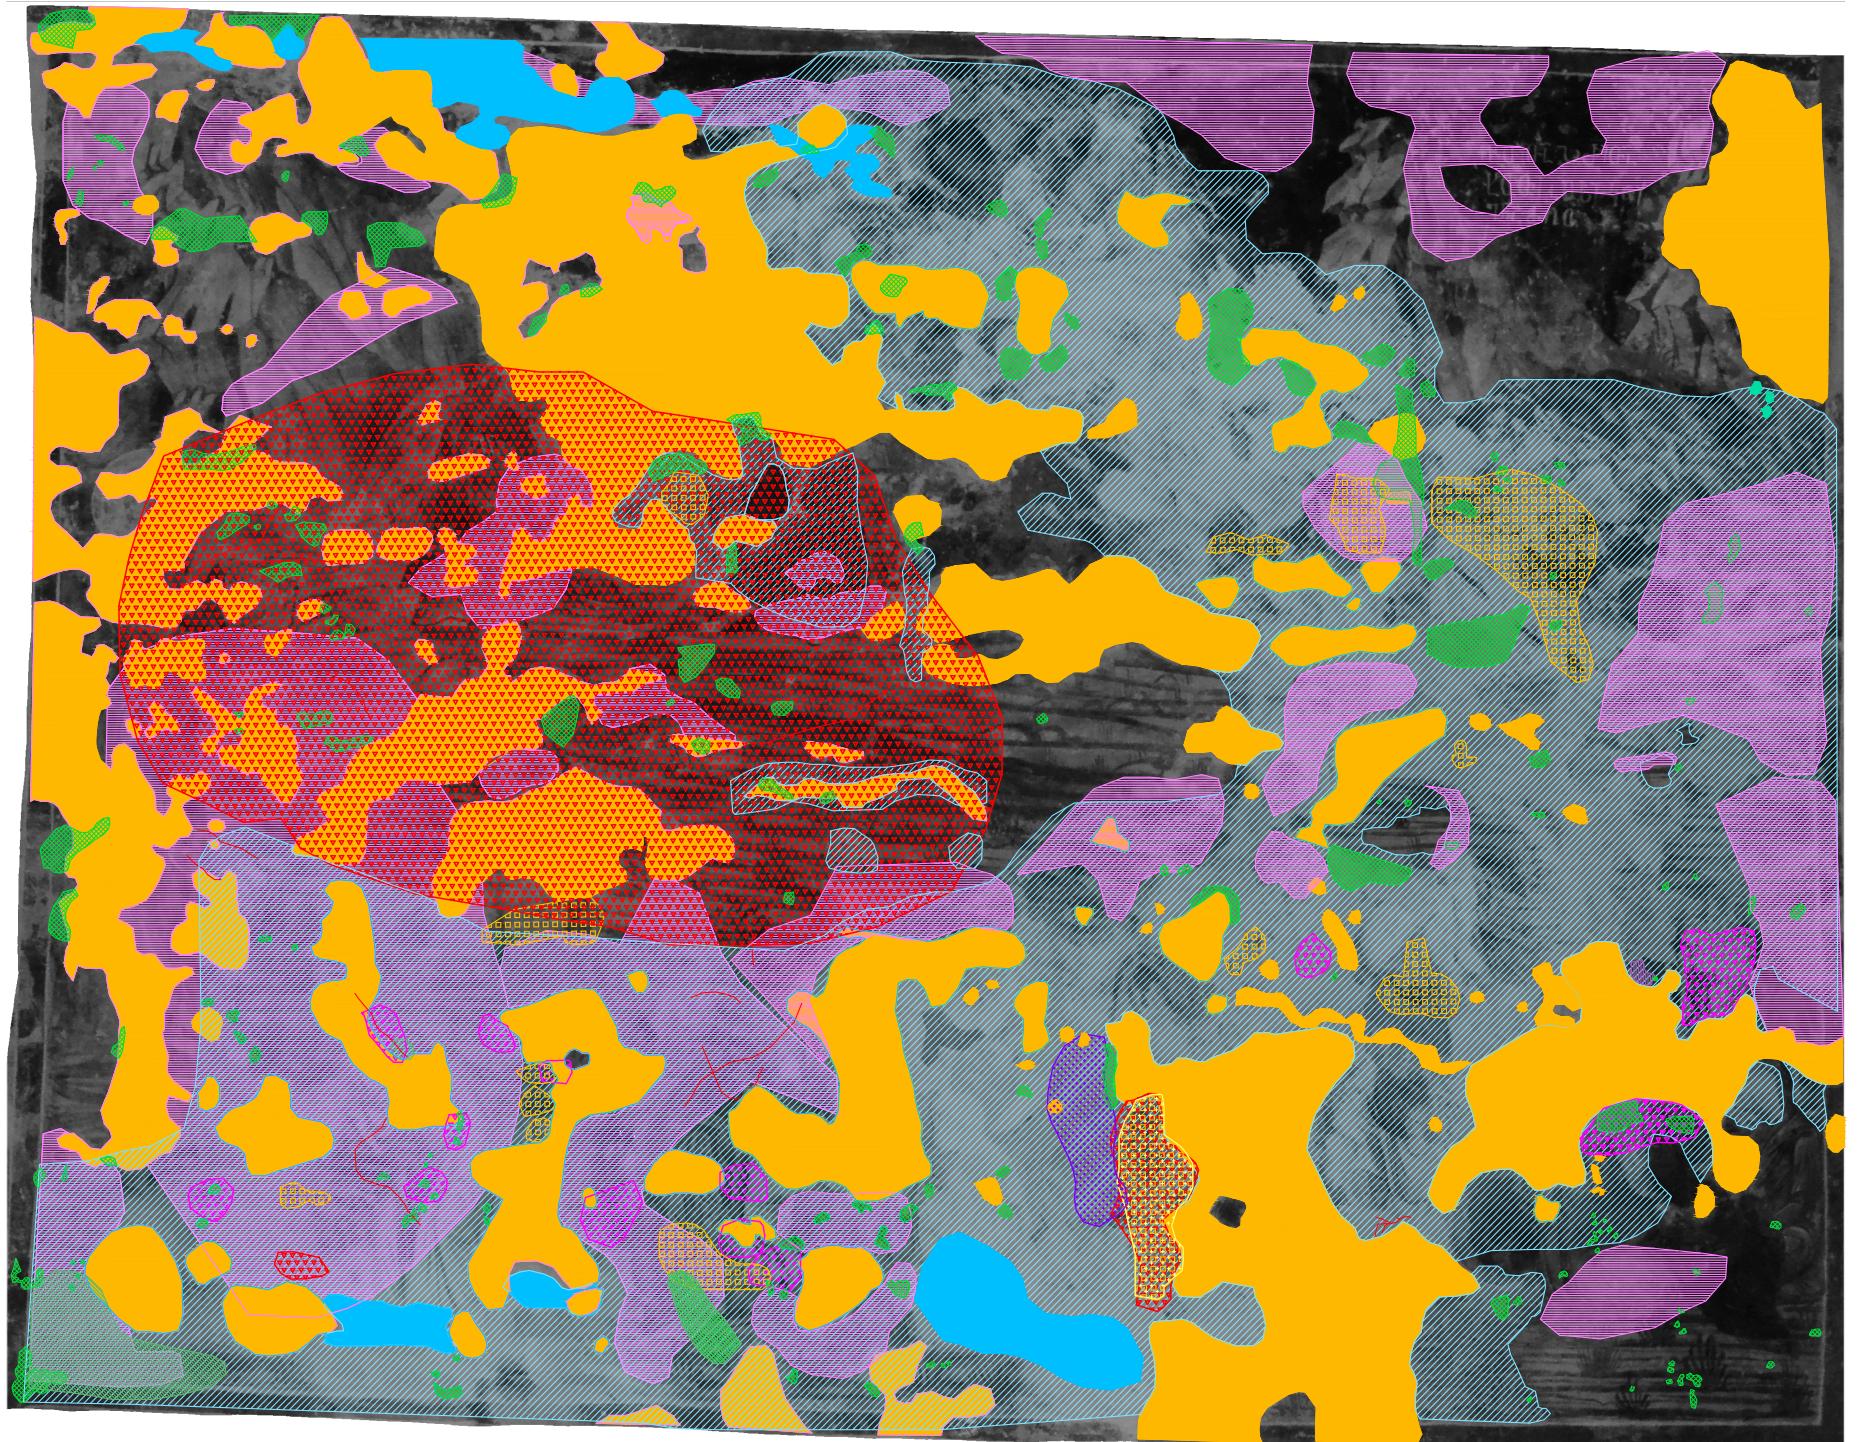

0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


კაფელის მახვილობის დაზიანებების რუკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდაშისი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

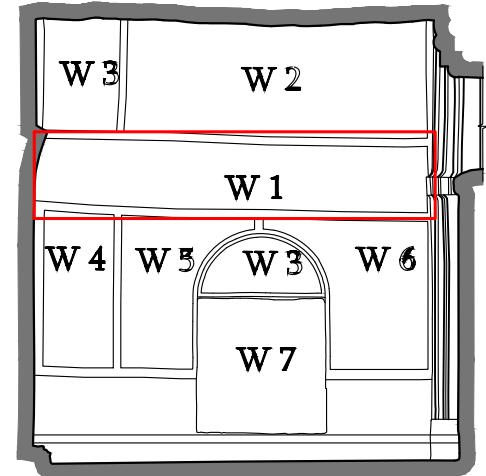

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექისძის ნაკრია Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექისძის დანაკარგი Partial loss	ნალექისძის დანაკარგი Decohesion
შესებები და კიდევების გამსარტივება: Fillings and edge repair	ბატარეატა Blistering
ბატარეატა Crack	აქტრცელა Flaking
საღვარების ნამორეცხვა Washed drips of paint	ნადგები Deposit
მარილის ჭრები Salt crust	მარილის ჭრები ფრაგმენტულად Patchy salt crust
დია განშრევება: (სამარტივი და საღვარების უფროს შერები) Open delamination	წარტყმული კრისტალურია Crystalline dots
დახურული განშრევება: (სამარტივი და საღვარების უფროს შერები) Closed delamination	ნაფატები Flakes
გაფხვერება Decohesion	ნაფატები ფრაგმენტულად Patchy flakes
ქვედა სქემა - ზედა ნალექისძის დანაკარგი სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	თეთრი დაქა White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

17/25

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

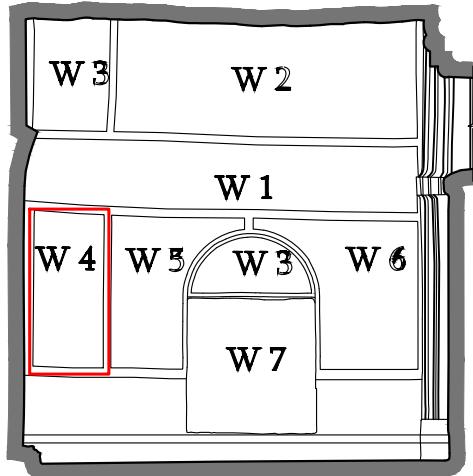

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა / Original technology:

	ნალექსის ნაკრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვიპრეცვითი ჩარჩა / Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	შეცვებები და კიდევების გამსარტება / Fillings and edge repair		გაფხვევება Decohesion
	ბარაზი Crack		აბურცვა Blistering
	ნალექსის ზონა / Plaster Layer :		აქტრცელა Flaking
	სრული დანაკარგი Full loss		საღებავის ჩამორყეცება Washed drips of paint
	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss		ნადგი Deposit
	ბარაზი Crack		განჭრება: (სამარტინო და საფეხურო ფენები) Open delamination (Between primary support and plaster layer)
	დარიცვილი ქრეპი Salt crust		განჭრება: (სამარტინო და საფეხურო ფენები) Open delamination (Between plaster layers)
	მარილის ქრეპი Patchy salt crust		მარილის ქრეპი ფრაგმენტები Patchy flakes
	წარტილები კრისტალური Crystalline dots		ნაფიტები Flakes
	საფატები ფრაგმენტები Patchy flakes		თეთრი დაქვე White haze
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკრება სრულდა Lower scheme - loss of upper plaster layer		

შედგენის თარიღი
05.10.2024

18/25



გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation



კაფლის მახვილის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაესი ღვთისძიების
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

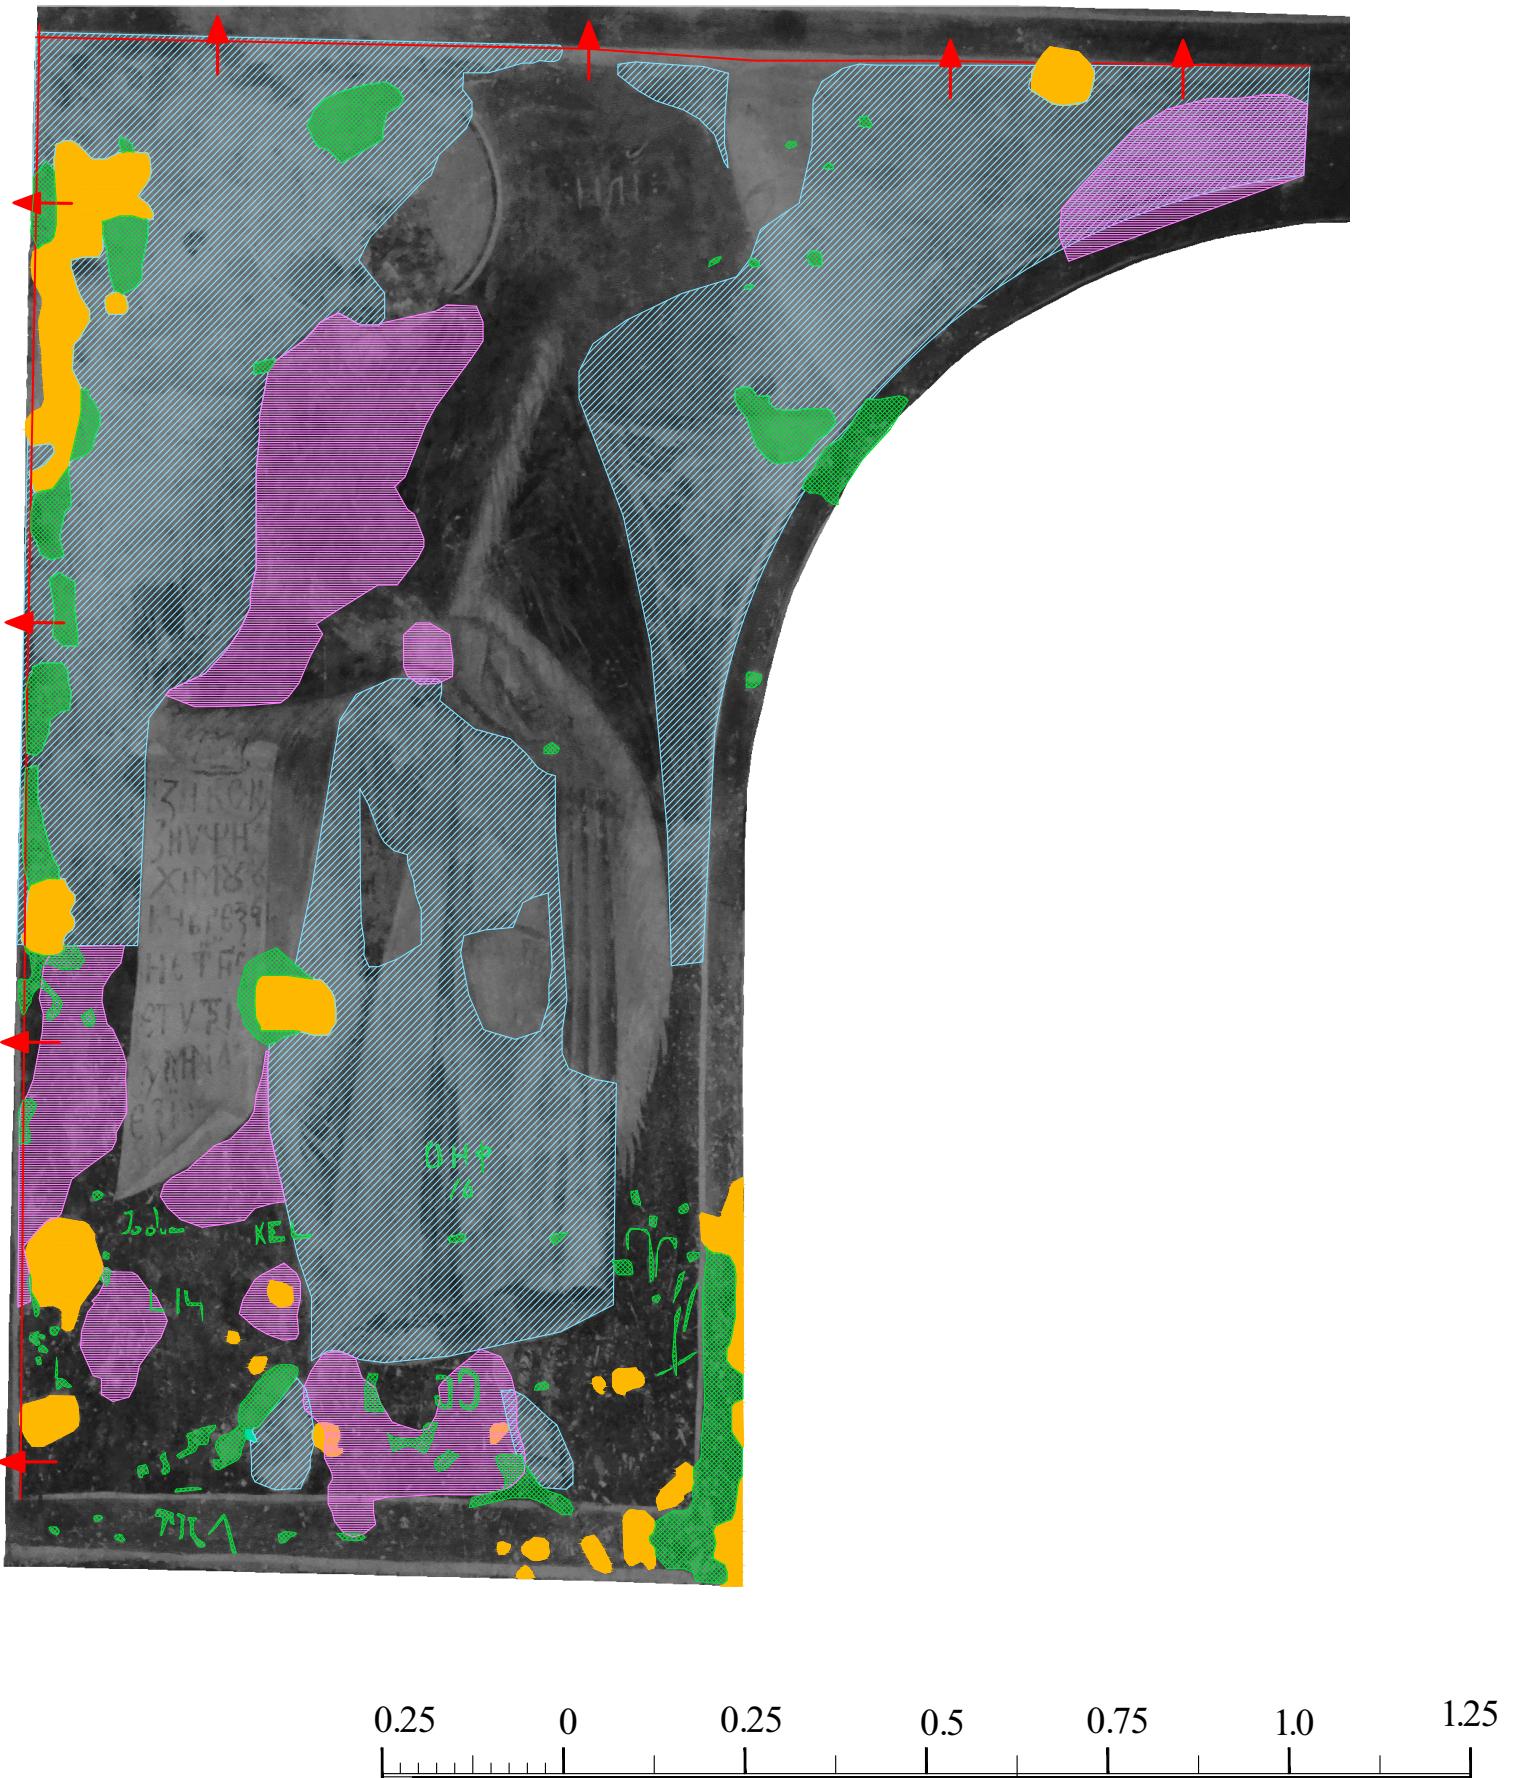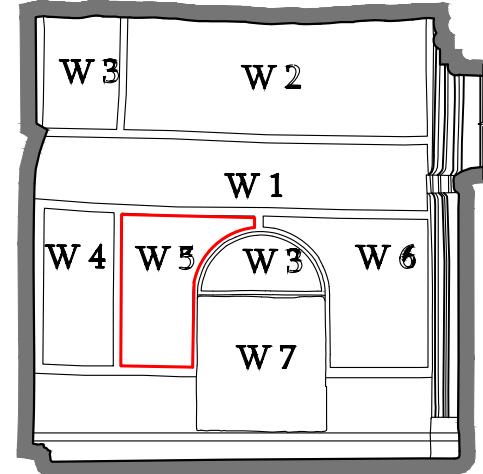

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრია	სრული დანაკარგი
ნალექსის დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი

გვიპრის ჩარჩა: / Previous intervention:

შეცვებები და კიდევების გამდევრება:	გაფხვევა
Fillings and edge repair	Blistering

ნალექსის ზონა: / Plaster Layer:

სრული დანაკარგი	სრული დანაკარგი
ნაწილობრივი დანაკარგი	ნაწილობრივი დანაკარგი
Crack	Crack
Open delamination	Open delamination
(Between primary support and plaster layer)	(Between primary support and plaster layer)

დაბომბარილება:	მარილის ჭრები
Salt crust	Patchy salt crust

დაბომბარილება:	მარილის ჭრები და მარმარილის ჭრები
Open delamination	Patchy salt crust

დაბომბარილება:	წარილები კრისტალური
Crystalline dots	Crystalline dots

გაფხვევა	Flakes
Decohesion	Patchy flakes

ქვედა სქემა - ზედა ნალექსის დაკრება	ნაფიქტი ფრაგმენტები
ნაფიქტი	Patchy flakes

შედეგის თარიღი
05.10.2024

19/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation



ნადლის მხატვრობის დაზიანებების რეაცი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო აკადემიუმის გვთისებრობლის შობის ტაძრი

Church of the Nativity of Virgin Mary

ଲୋକପାତ୍ରର ଅଳ୍ପିତା
West section

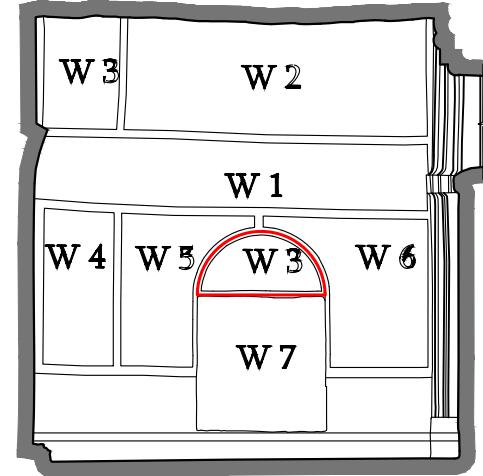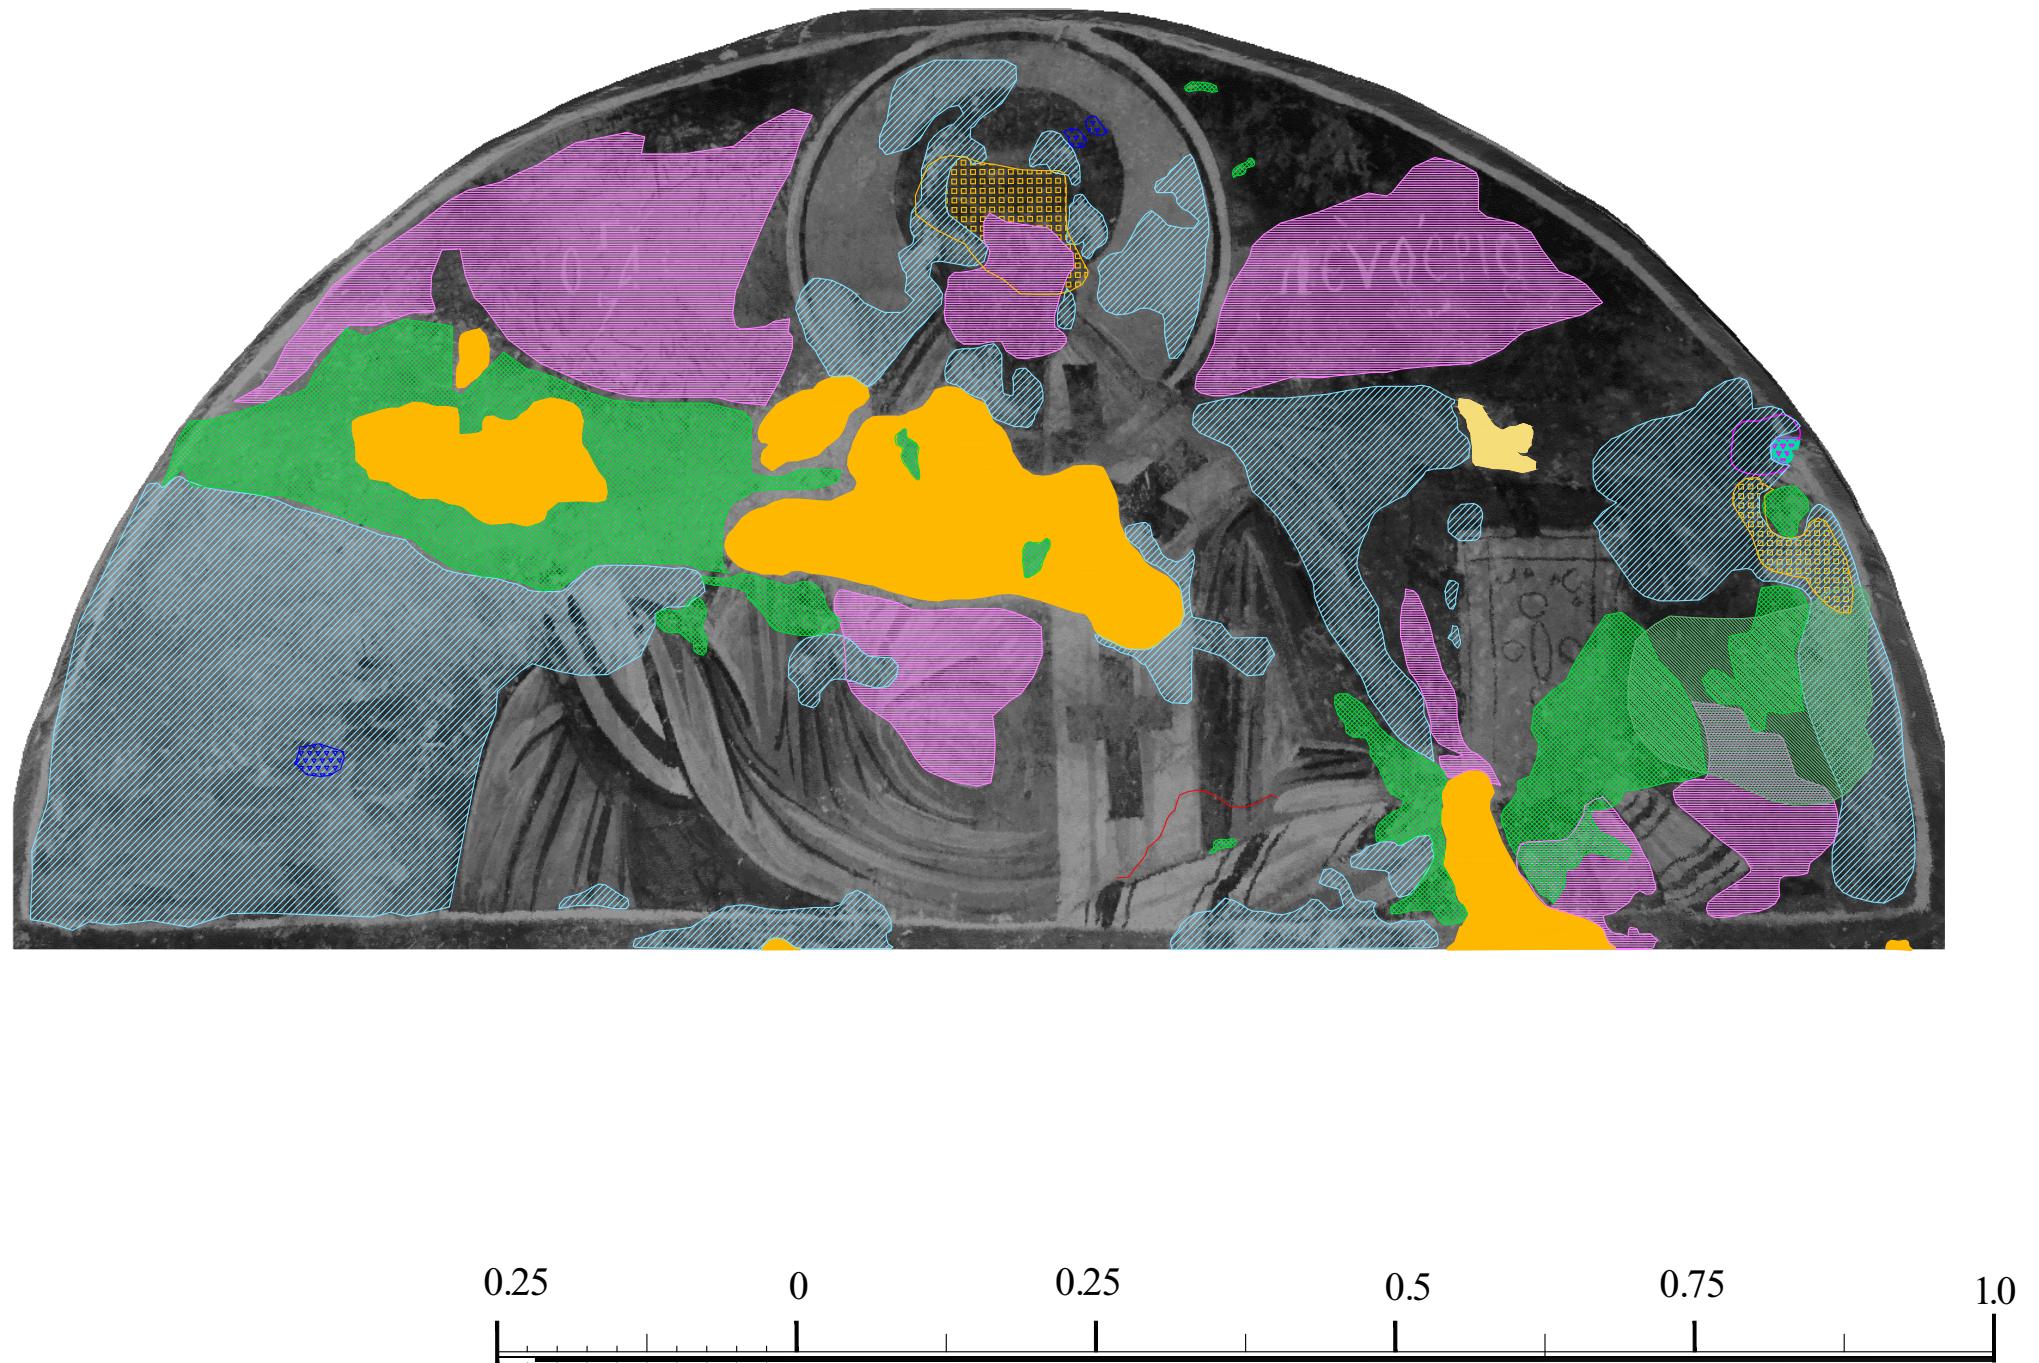

ჩრდილოეთი კარიბჭა North porch

ଓঠামুড়া / LEGEND

ଓৱেকন্ট পদ্ধতি: /Original technology:



გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation



კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკოდი

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
წმინდა ღვთაების დარბაზის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

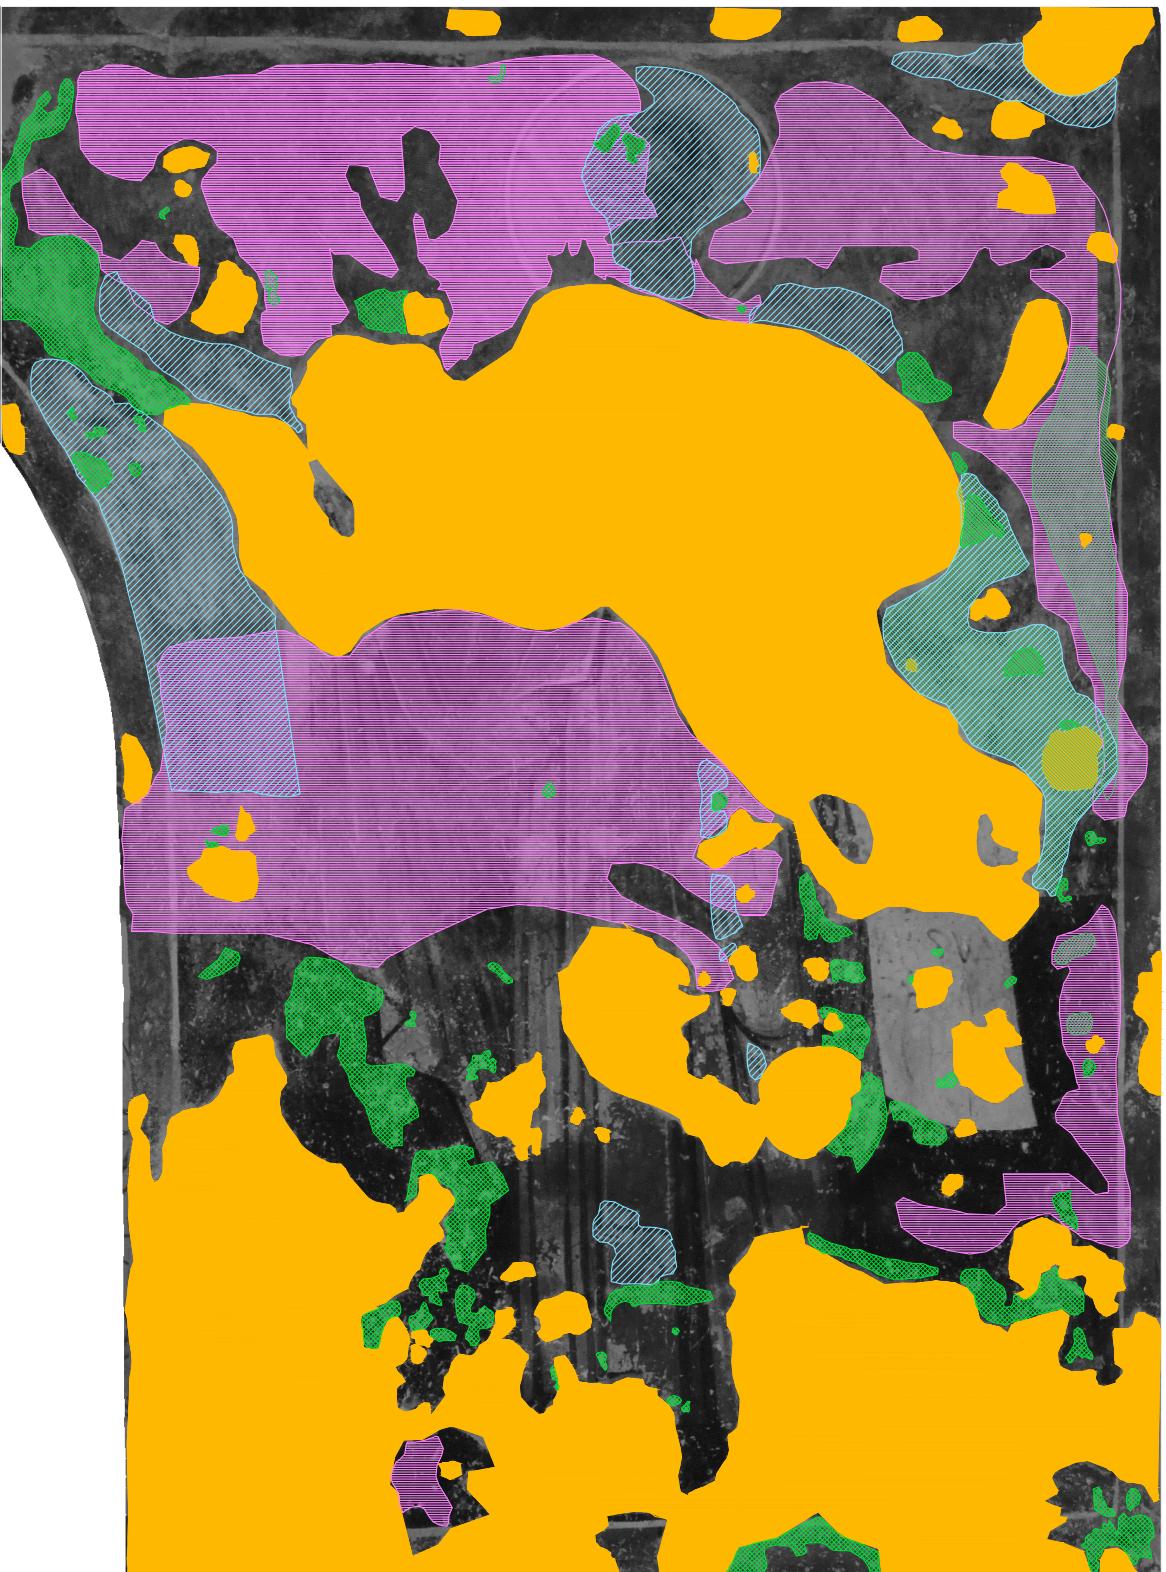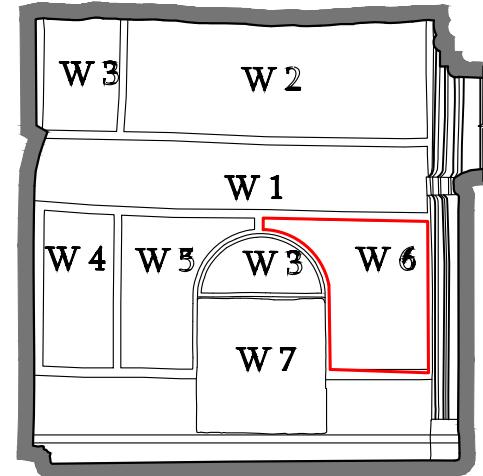

0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

ჩრდილოეთი კარიბა
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნიკური ზონა / Paint layer:

ნალექის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ბორცვილი ჩარჩა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და კიდეების გამდგრება / Fillings and edge repair	გაცვერება Decohesion
ბაზობების გამდგრება / Blistering	აბურცვა Blistering
აქტიური გამდგრება / Flaking	აქტიური გამდგრება Flaking
საღვარის ჩამორჩევა / Washed drips of paint	სადეპოზიტო ჩამორჩევა Washed drips of paint
ნადები	ნადები Deposit
ბაზობების განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის)	განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის) Open delamination
განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის)	განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის) Open delamination
განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის)	განცრუება: (საღვარის ფერწერის შორის) Closed delamination
გაცვერება Decohesion	გაცვერება Decohesion
ჭრიანი სქერქი - ზედა ნალექის დაკარგება სრულიდან Lower scheme - loss of upper plaster layer	ჭრიანი სქერქი Salt crust
ჭრიანი ფერწერის განცრუება Crystalline dots	ჭრიანი ფერწერის განცრუება Crystalline dots
ნაფიტები	ნაფიტები Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტულად White haze	ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes

შედეგის თარიღი
05.10.2024

21/25

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation


კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი

Church of the Nativity of
Virgin Mary

დასავლეთის ჰილი
West section

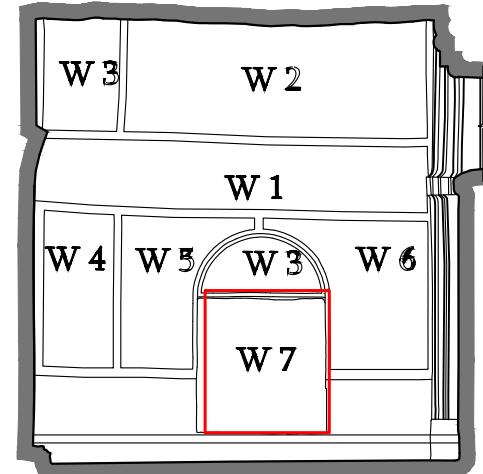

0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

დასავლეთი მაღლავი, კამარა
West arm, vault

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

	ნალექსბის ნაჭრი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	გვილობრივი ჩატარება / Previous intervention		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss

გვილობრივი ჩატარება / Previous intervention

	შევსტები და კიდევების გამდგრება: Fillings and edge repair		გაფენიერება Decohesion
	ბრაზი Crack		აბურცელა Blistering

გალებულის ზონა / Plaster Layer:

	სრული დანაკარგი Full loss		ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
	ბრაზი Crack		საღებავის ჩამორცევა Washed drips of paint
	ნადები Deposit		

ბამომარილება: / Salts:

	მარილის ქერქი Salt crust
	მარილის ქერქი ფრაგმენტულად Patchy salt crust
	წრისაფარი კრისტალური Crystalline dots
	ნაფიტები Flakes
	ნაფიტები ფრაგმენტულად Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze


შედგენის თარიღი
05.10.2024

22/25

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map

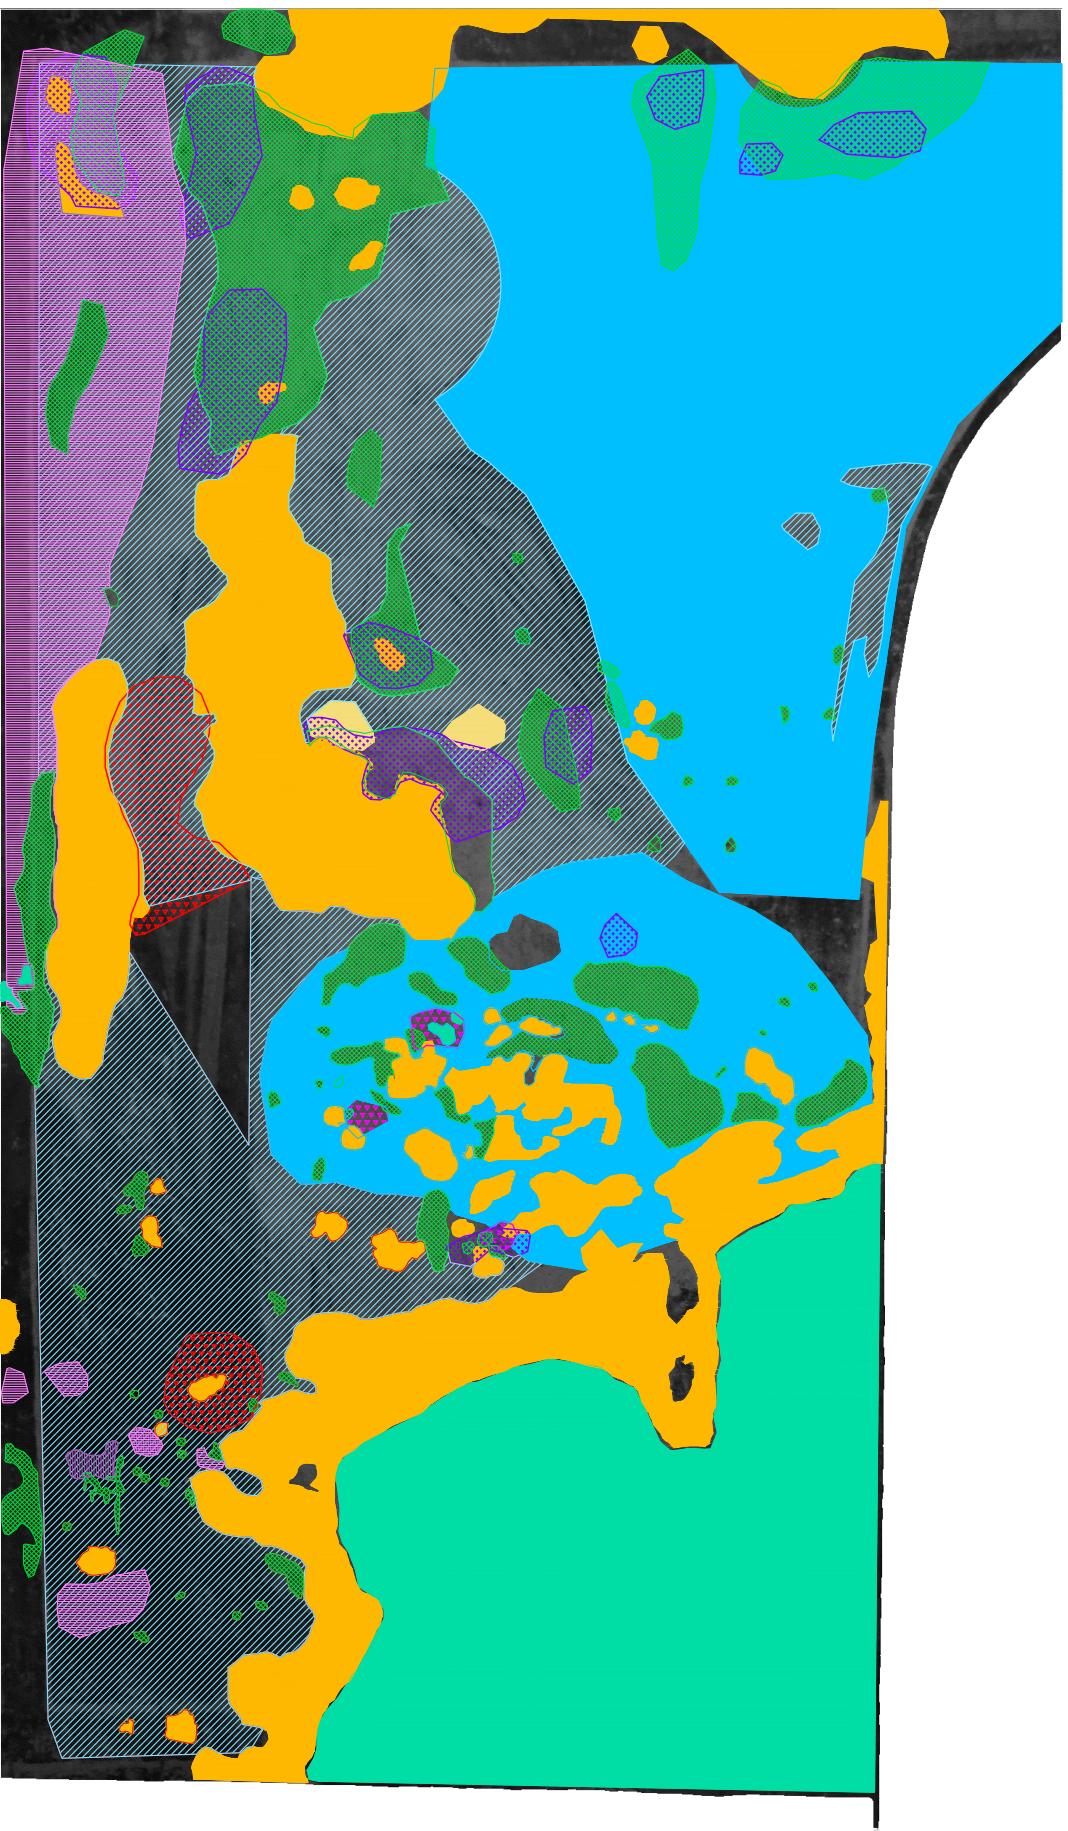

0.25 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25

გელათის სამონასტრო
კომპლექსი ღვთისებრობის
შობის ტაძარი
Church of the Nativity of
Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი
North section

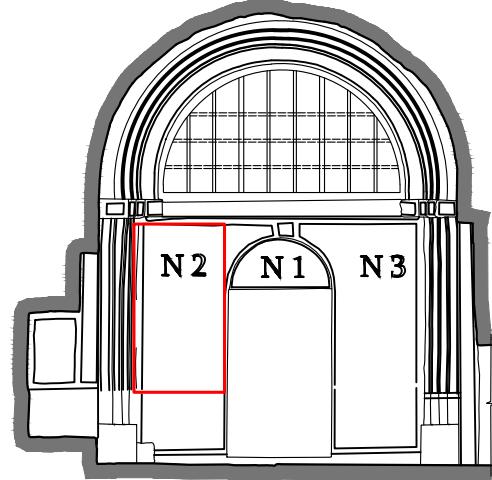

ჩრდილოეთი კარიაჟი
North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექსის ნაკრი Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
გვიანების ჩარჩა / Previous intervention	ნაწილობრივი დანაკარგი Partial loss
შეცვებები და კიდევების გამშვირება: Fillings and edge repair	გაფხვევება Decohesion
ბარი	აბურცვა Blistering
განაშენების და ფინერის უყრდნობა: Open delamination (Between primary support and plaster layer)	აქტივული Flaking
მარილის ქერქი	საღებავის ჩამორყენება Washed drips of paint
ნადგი	ნადგი Deposit
დია განაშენება: (სამარტინო ფინერის მიზნი)	დია განაშენება: (სამარტინო ფინერის მიზნი) Open delamination (Between plaster layers)
მარილის ქერქი	მარილის ქერქი ფრაგმენტული Patchy salt crust
წარტილები კრისტალური	წარტილები კრისტალური Crystalline dots
ნაფიტები	ნაფიტები Flakes
ნაფიტები ფრაგმენტული	ნაფიტები ფრაგმენტული Patchy flakes
თეთრი დაქვე	თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

23/25

გრაფიკული დოკუმენტაცია / Graphic Documentation


କାଳେରୁ ମୋଟାପଦିନରୁ ଫାର୍ମରୀଙ୍କୁ ଲୁହା

Wall painting condition map

გელათის სამონასტრო კომპლექსი ლვითისეპოზლის შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary

ჩრდილოეთის ჭრილი
North section

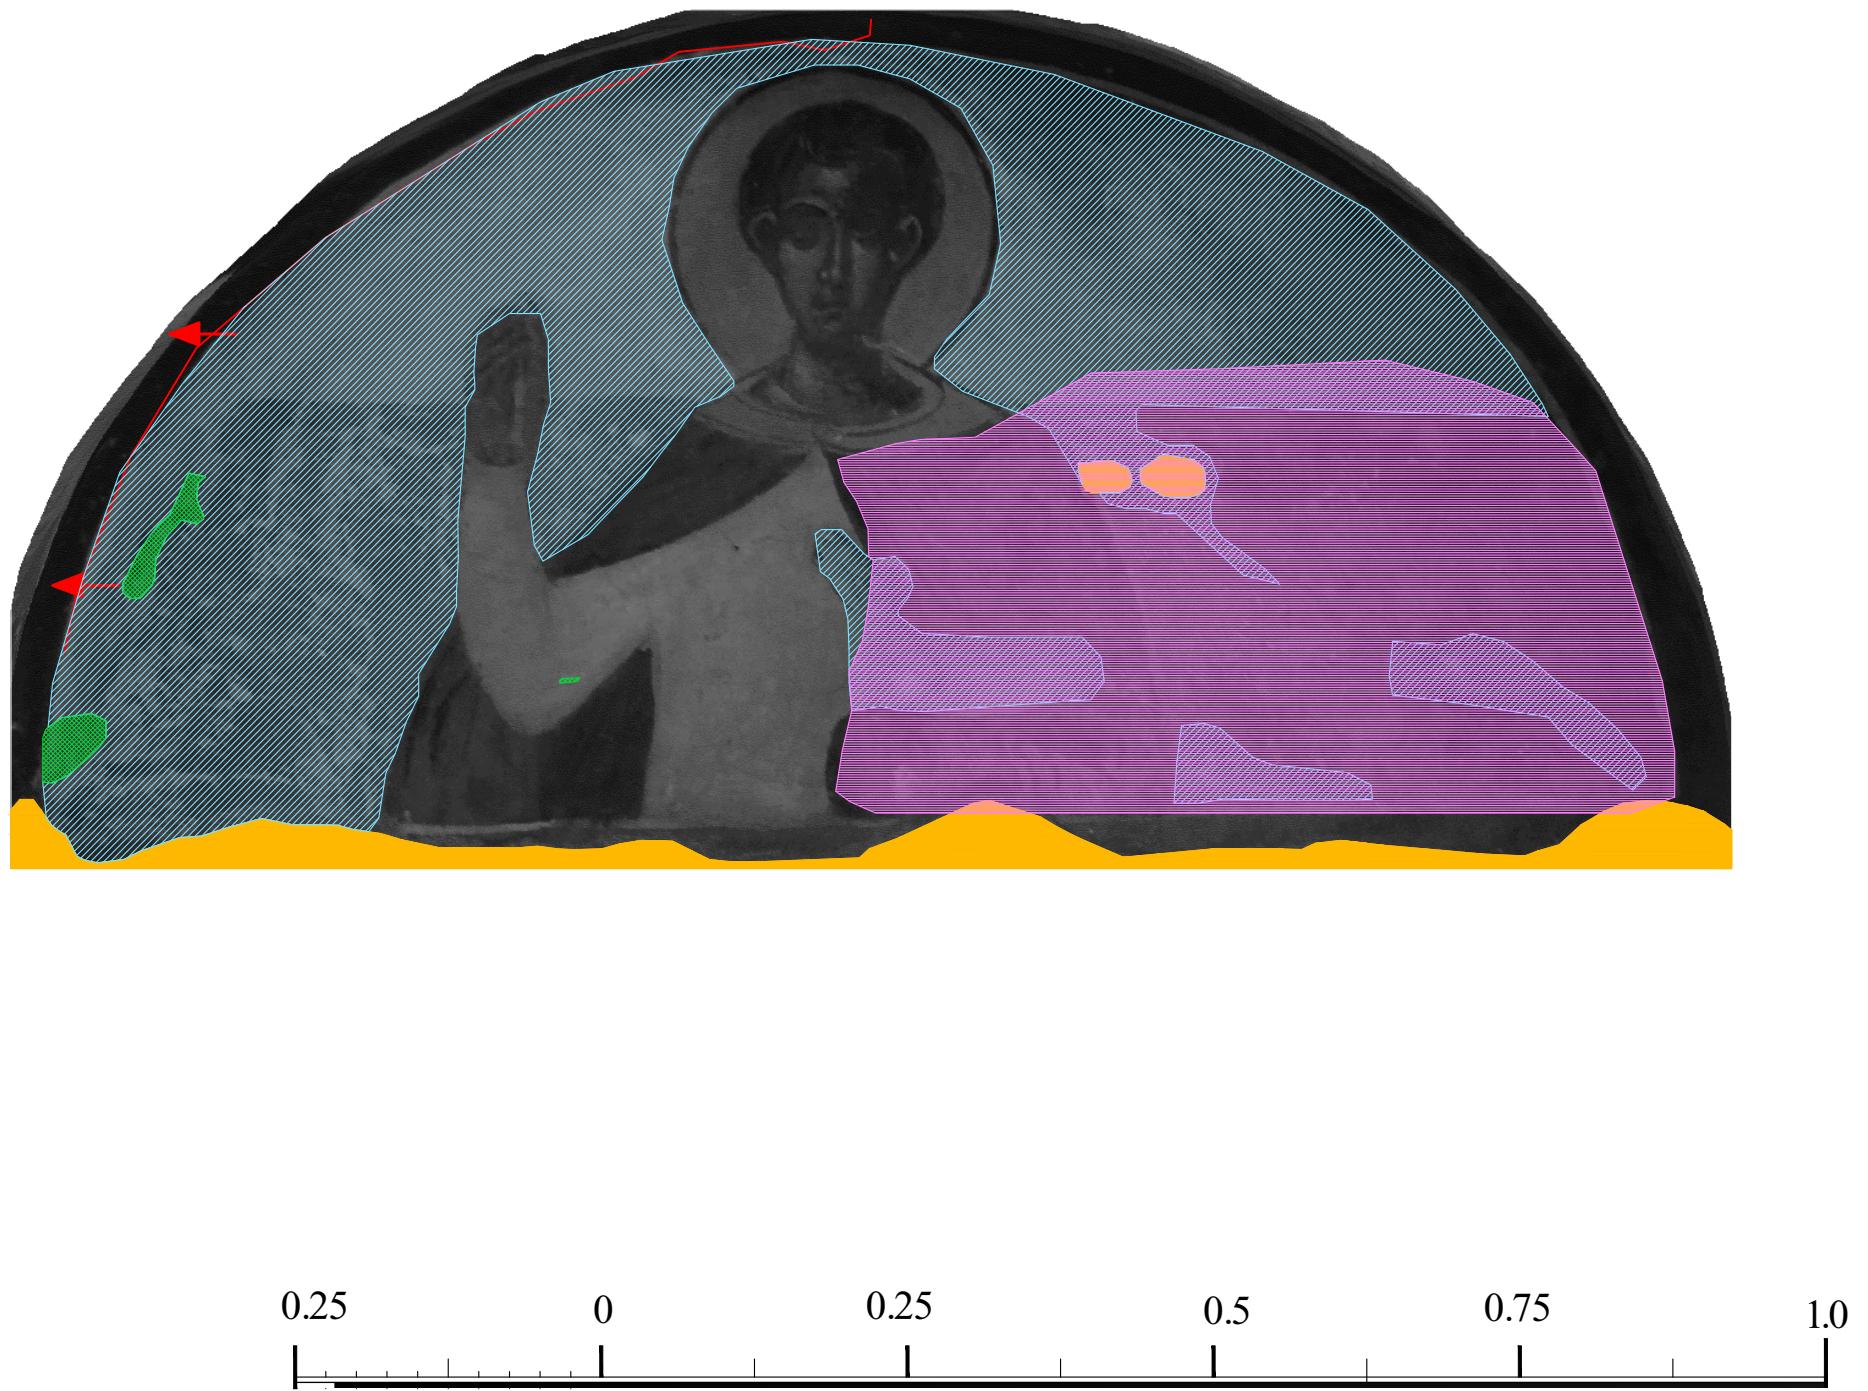

ჩრდილოეთი გარება
North porch

၁၃၀၆၀၅ / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:


	ნალექთობის ნაკერი Plaster joint		სრული დანაკარგი Full loss
	შეესტები და კიდევების გამატებება: Fillings and edge repair		ნალეობრივი დანაკარგი Partial loss
	სრული დანაკარგი Full loss		გაფხვევრება Decohesion
	ნალეობრივი დანაკარგი Partial loss		აბურცვა Blistering
	ბზარი Crack		აქრცვა Flaking
	დიდ განშრევება: (სამარტინო და ნალექთობის ფენები შორის) Open delamination (Between primary support and plaster layer)		სალეპავის ჩამორცვა Washed drips of paint
	დიდ განშრევება: (ნალექთობის ფენები შორის) Open delamination (Between plaster layers)		ნაღები Deposit
	დახურული განშრევება: Closed delamination		მარილის ქერქი Salt crust
	გაფხვევრება Decohesion		მრიდის ქერქი ფრამჭრულება Patchy salt crust
	ქვედა სქემა - ზედა ნალექთობის დაქარგება სრული Lower scheme - loss of upper plaster layer		წრწილობა კრისტალურია Crystalline dots
	ნაფიცქი Flakes		ნაფიცქი ფრამჭრულება Patchy flakes
	თეორი ლაქა White haze		

შედგენის თარიღი
05.10.2024

გრაფიკული დოკუმენტი / Graphic Documentation

კაფლის მახვილობის დაზიანებების რეკა


Wall painting condition map

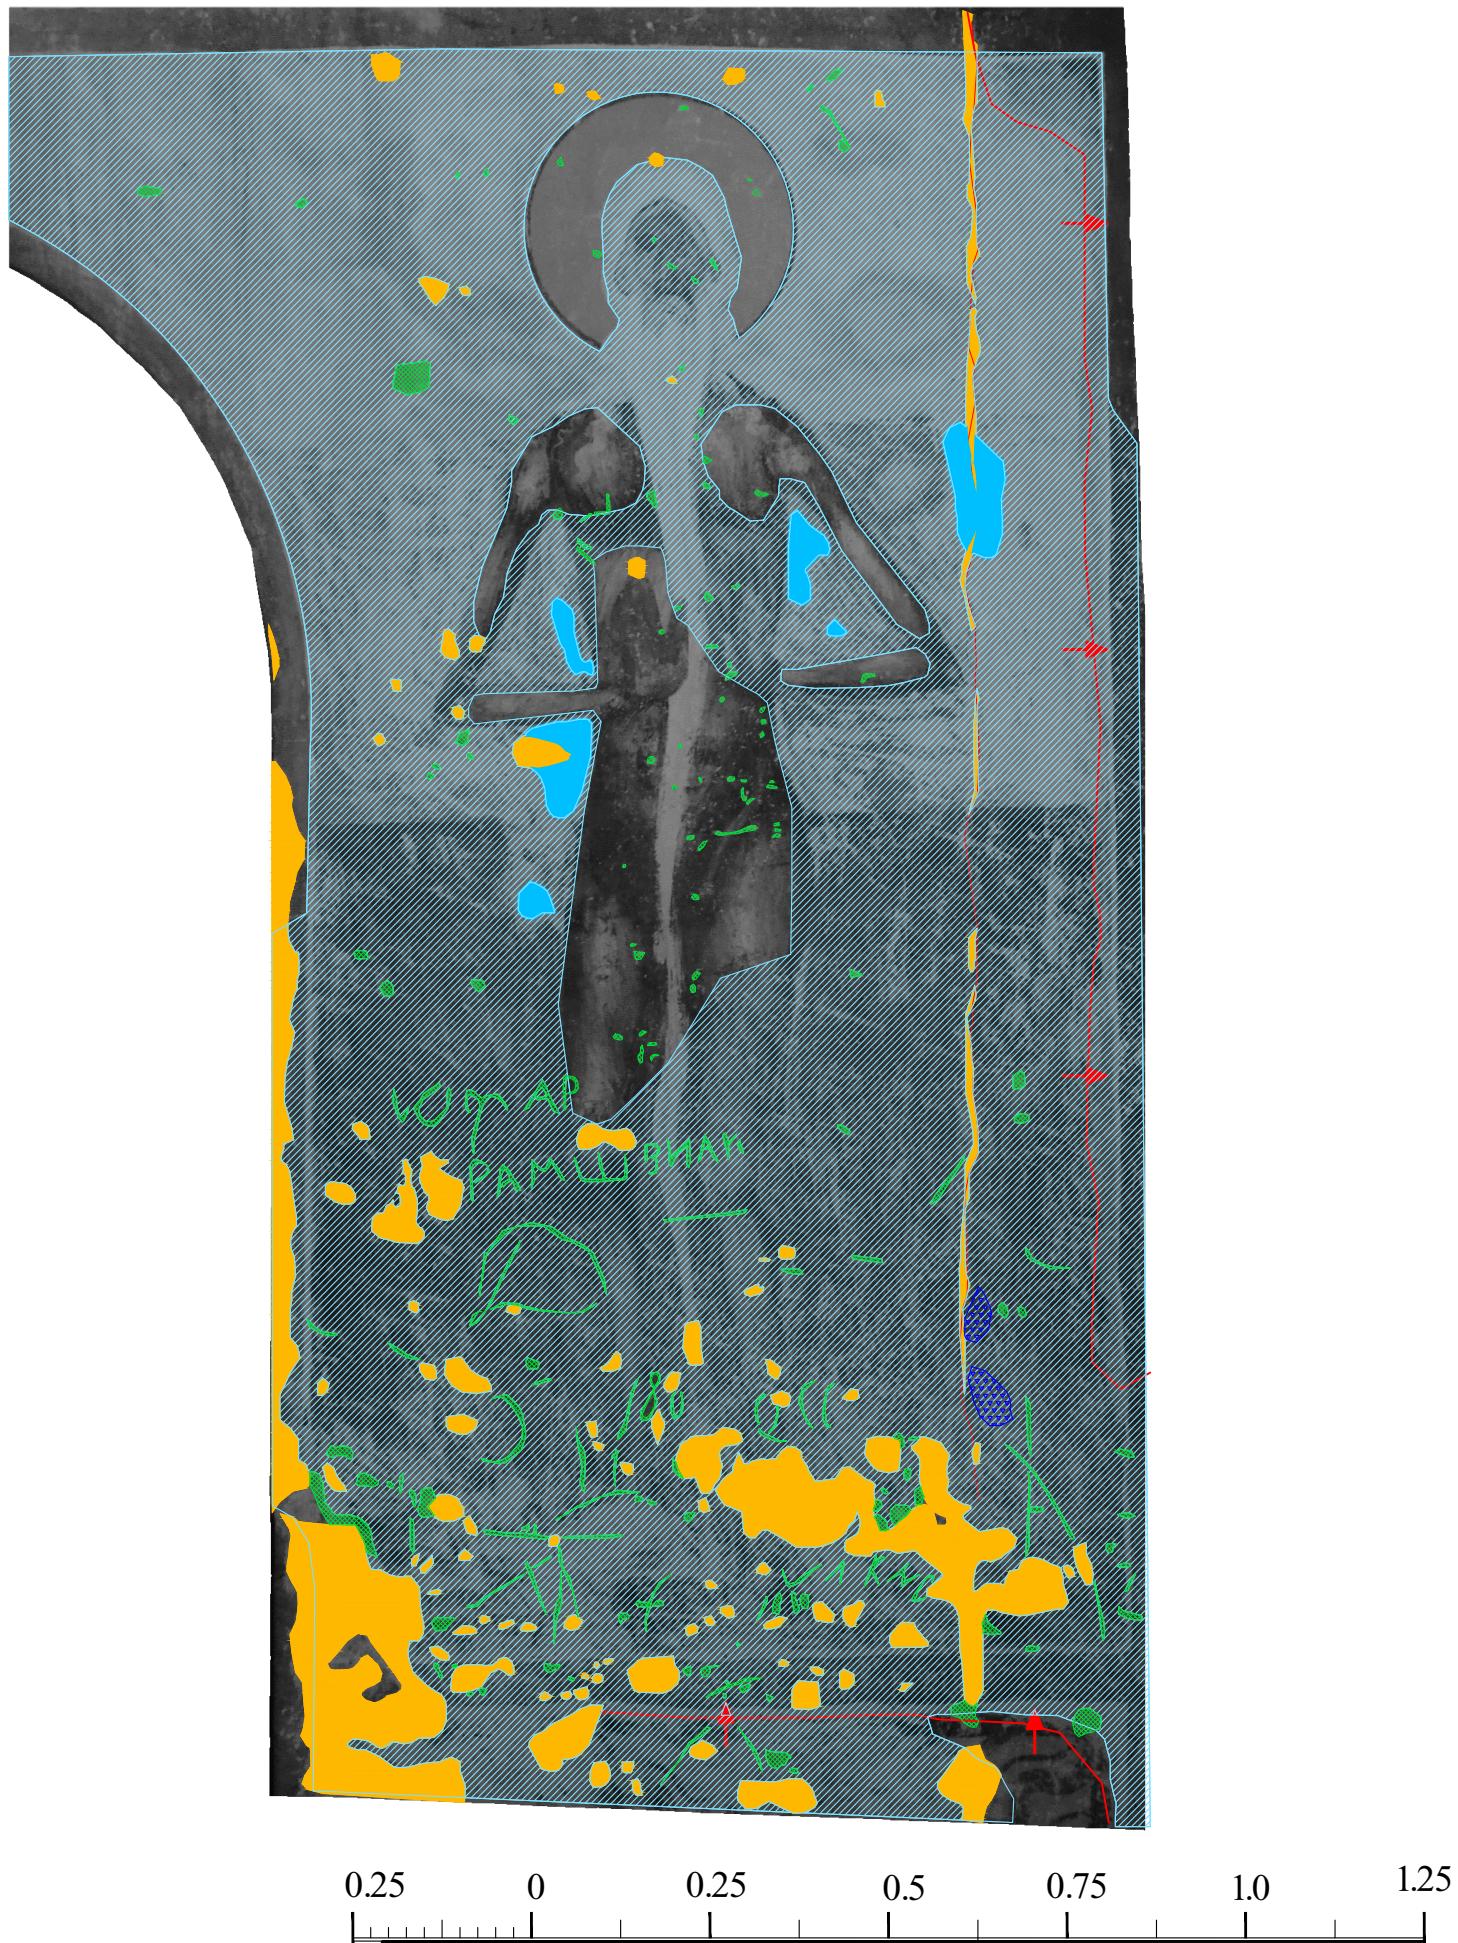

გელათის სამონასტრო წმინდა ღვთაესი ღვთისძიების შობის ტაძარი

Church of the Nativity of Virgin Mary

ჩრდილოეთი ჭრილი
North section

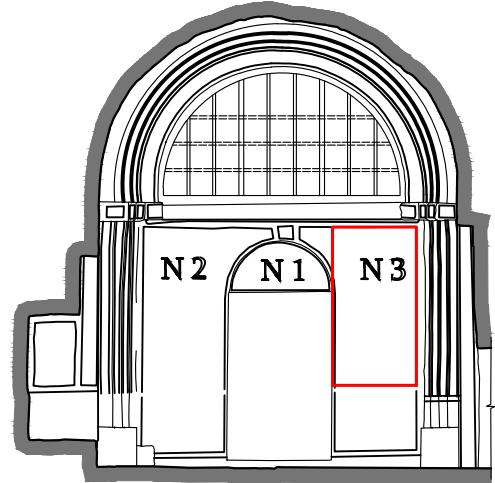

ჩრდილოეთი კარიბა North porch

ლეგენდა / LEGEND

ტექნოლოგია: /Original technology:

ნალექისძის ნაკრია Plaster joint	სრული დანაკარგი Full loss
ნალექისძის დანაკარგი Partial loss	ნალექისძის დანაკარგი Decohesion
შეცვერები და კიდეების გამსვრებება Fillings and edge repair	აბურცვა Blistering
ალექსონის ზონა Plaster Layer:	აქტივული Flaking
სრული დანაკარგი Full loss	საღებავის ჩამორყენება Washed drips of paint
ნალექისძის დანაკარგი Partial loss	ნადგი Deposit
ბურთი Crack	დანაკარგება: (საღებავის ფერის შენი)
განაკვეთი Open delamination	მარილის ჭრები Salt crust
განაკვეთი Closed delamination	მარილის ჭრები ფრაგმენტული Patchy salt crust
განაკვეთი Decohesion	წარტილები ტრიტილები Crystalline dots
ქვედა სქემა - ზედა ნალექისძის დანაკარგი სრულად Lower scheme - loss of upper plaster layer	ნაფიქე Flakes
	ნაფიქე ფრაგმენტული Patchy flakes
	თეთრი დაქვე White haze

შედეგის თარიღი
05.10.2024

25/25